


AC伺服馬達與D2驅動器

AC Servo Motor & D2 Drive

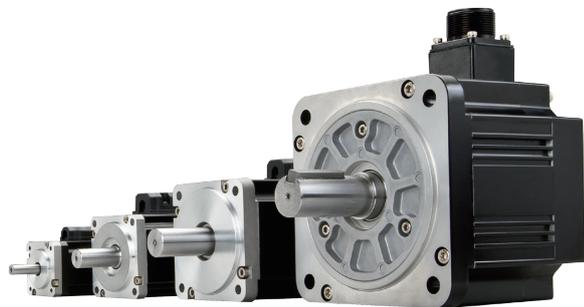

上银授权專屬經銷商

技術手冊

天津鴻盛益達科技有限公司



2013年台灣精品金質獎
交叉滾柱軸承
Crossed Roller Bearings



2006年台灣精品銀質獎
2007年中小企業創新研究獎
直驅式定位平台
Torque Motor
Direct drive Motor



2014, 2012, 2011, 2009, 2008,
2005年台灣精品金質獎
2006, 2001, 1993年台灣精品銀質獎



滾珠螺桿 Ballscrew
精密研磨/精密轉造
• Super T 系列
• 高速化 (高 Dm-N 值 / Super S 系列)
• 重負荷滾珠螺桿-全電式射出成型機
• E2 環保潤滑模組
• R1 螺帽旋轉式
• C1 節能溫控螺桿
• 高DN節能重負荷滾珠螺桿- RD系列



AC伺服馬達
AC Servo Motors
伺服馬達驅動器
AC Servo Drives



2004年台灣精品金質獎
線性馬達
Linear Motor
• 無鐵心式 (LMC)



2002年台灣精品獎
2001年中小企業創新研究獎
線性致動器
Linear Actuator
• 醫療/自動化/工業用



2010, 2003年台灣精品金質獎
單軸機器人
Single Axis Robot
• KK 半導體、電子化系列
• KS, KA 自動化系列



2009年台灣精品銀質獎
空氣軸承線性馬達定位平台
Linear Motor
Air Bearing Platform



2008年台灣精品金質獎
2007, 2002年台灣精品銀質獎



線性滑軌 Linear Guideway
HG/EG/RG/MG 系列
精密機械/電子半導體/生技醫療
• E2 環保潤滑模組
• Q1 靜音式
• A1 氣淨式



位置量測系統
Positioning
Measurement System



2004年台灣精品獎
定位線性滑軌
Positioning Guideway



線性馬達驅動X-Y平台
Linear Motor X-Y Robot
線性馬達龍門系統
Linear Motor Gantry


AC伺服馬達&驅動器 / D2系列

Contents

搭配mega-fabs超精密控制技術
HIWIN AC伺服馬達實現高性價比的全方位馬達解決方案


01	特點		
06	安規認證		
07	型號說明		
11	介面搭配說明		
13	產品選配一覽表		
21	伺服驅動器	<ul style="list-style-type: none"> 21 全功能型規格 23 脈波型規格 25 交流電源配線/控制電路 29 驅動器尺寸 31 週邊套件 	
32	伺服馬達	<ul style="list-style-type: none"> 33 馬達規格與使用環境 35 50W/100W 37 200W/400W 39 750W/1000W/2000W 	
41	線材與接頭	<ul style="list-style-type: none"> 43 線材與接頭 45 馬達動力與編碼器接頭 49 延長線選型表 	
51	線性定位模組與馬達法蘭的搭配		
52	伺服馬達選型導引	<ul style="list-style-type: none"> 53 馬達選型相關參數介紹 54 一般均質剛體的慣量計算 	<ul style="list-style-type: none"> 55 傳動機構之等效慣量計算 56 操作模式 / 運動速度曲線
59	旋轉馬達需求規格調查表		
61	安全注意事項		

優異的性能




高速度響應能力

應用半導體設備之高端控制運算法則，使用先進的Common Gain設計概念，達到高速度頻寬的性能，提升運動控制的各項指標。

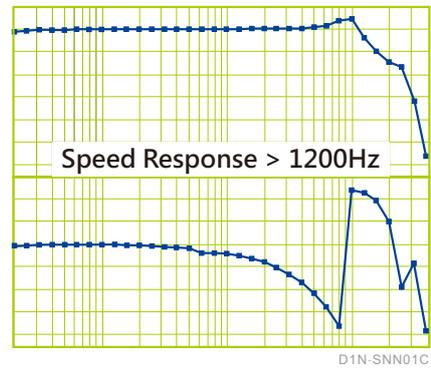


高加速響應

先進的WizAlg控制設計架構，加上電流控制將伺服性能推升到極致。讓馬達由-3000轉到+3000轉的反轉響應速度指標快達0.006秒。

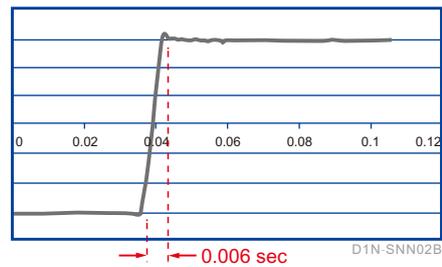


內建精度提升功能

驅動器提供編碼器回授誤差補償功能，並提供高達16000點的補償表建置。在任何控制模式下，都可以讓系統的定位精度達到最佳化。

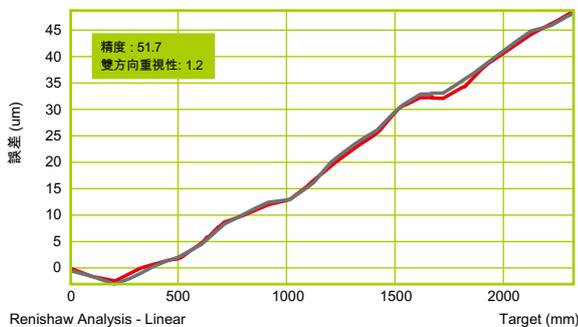

不使用精度提升功能


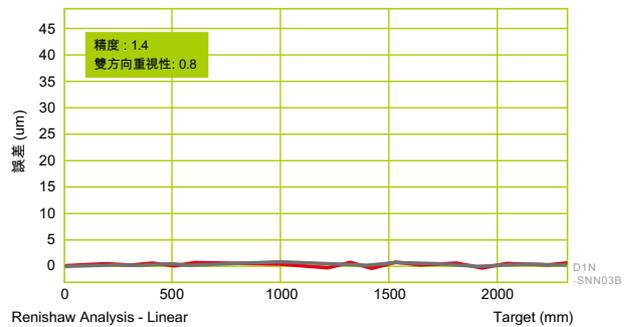


使用精度提升功能




抑制振動功能

可以有效移除運動中的振動，降低因為機械結構本身弱剛性導致的晃動，有效提升設備生產效率。

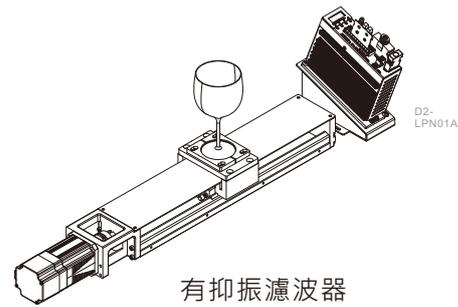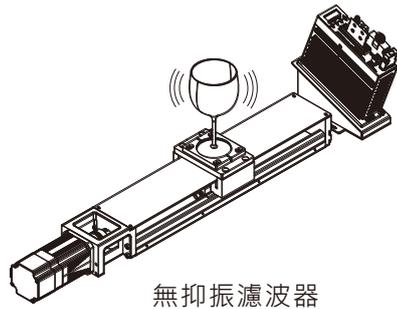

電子齒輪比與Encoder Emulator

驅動器可以幫助使用者調整上位控制器脈波指令的解析度，得以和各式不同的解析度的位置編碼器做搭配;也可以調整模擬位置編碼器輸出解析度給上位控制器，滿足不同上位控制器的接收功能。


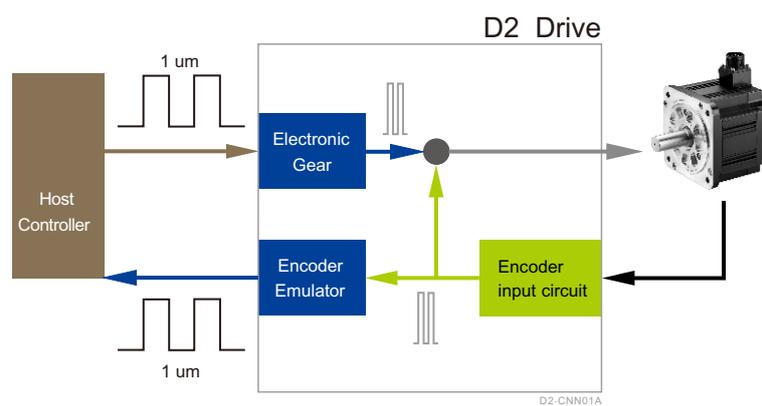


操作簡單

1 2 3
Three Steps


簡單的設置

自動相位設定中心

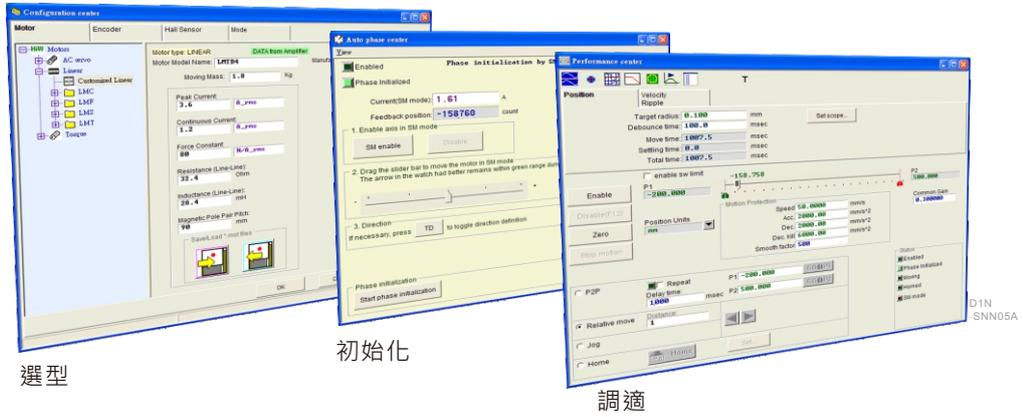

操作容易

將各功能分門別類，呈現需要時的設定畫面，屏除傳統一大串參數列表的不便。

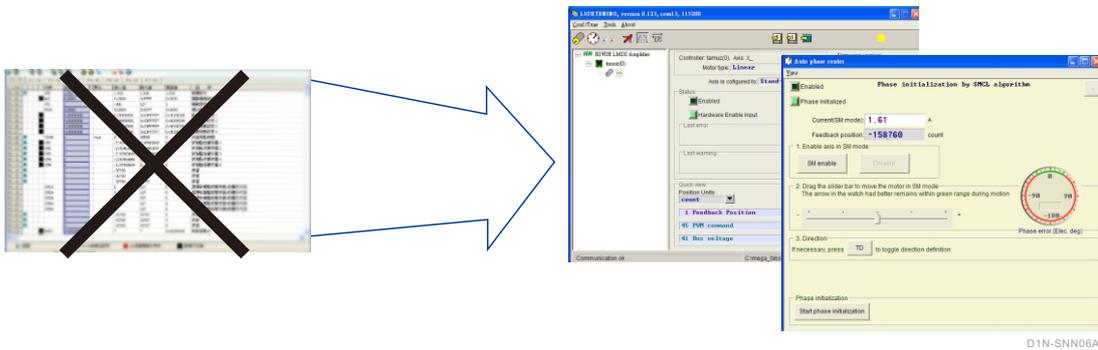

LCD一目了然

不需要PC的連線也可以完成所有的設定與操作。
LCD顯示窗提供即時之狀態監測及顯示錯誤訊息的功能，
由面板按鍵可快速設定增益並試運轉。




完整的工具

即時圖形示波器、最佳化工具、增益排程功能、分析工具、I/O設定功能、編碼器輸出比調整功能、Z相信號寬度調整。



精度提升功能

為了提升系統的定位精度，具備建立誤差補償表之功能。您能在雷射干涉儀量測後，將其定位誤差表建入驅動器內，使該系統達到高定位精度。

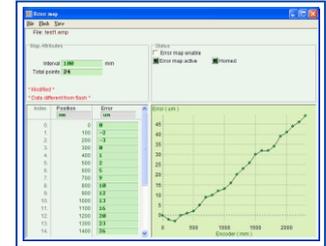


D1N-SNN08A



最佳化工具

提供強大又容易上手的最佳化工具。您可以使用閉迴路頻率響應功能，在PC顯示出系統真實響應圖，依響應圖輕易設定系統之最佳增益值，即使是初次使用者也可輕易上手。

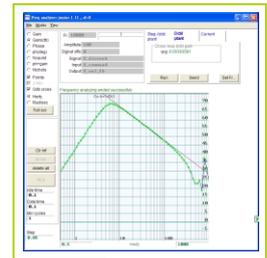


D1N-SNN10A



先進的增益排程功能

設定後的增益，若需再調整，您只需調整共用增益值。另外，系統運動過程中，更提供人性化的增益調整功能，您可以再依運動階段調整增益，如移動階段、整定階段、到位階段。

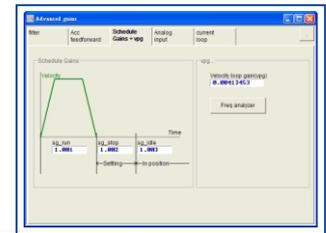


D1N-SNN09A



多樣化的I/O功能

您可以自由配置各I/O腳位的功能以及硬體介面的需求，滿足在腳位設定以及因應各種不同控制系統之硬體介面的需求。

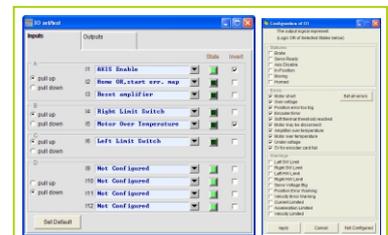


D1N-SNN11A



分析工具

解決系統共振問題，除了提供濾波器設計，來改善系統的控制性能外，更具備快速傅立葉轉換(FFT)等數學運算模式，可輕易計算出系統之共振頻，使濾波器設計更加精確。

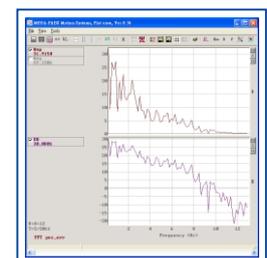


D1N-SNN12A



PDL程序設計語言

提供簡易的程序設計語言，可以自行規劃繁複的運動行為。您可以編寫程序設計語言來達成壓合、定位、定速或歸原點等各種程序，極富彈性且優越的可程式化能力，並提供豐富的範例程式以輔助使用者快速上手。

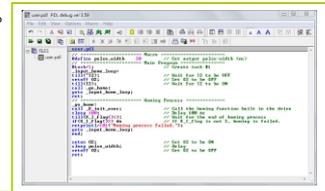


D2-SNN04A



ZeroTune免調適功能

屏除繁複調整增益程序，輕易地設定增益。您只需要選擇馬達所背負的重量，即可獲得穩定的速度響應，即使是不識增益功能的初次使用者也可輕易駕馭馬達。

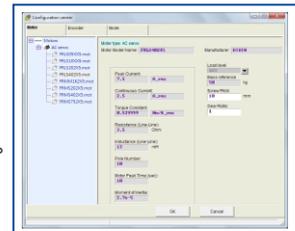

D2-SNN05A

整合容易



提供定位模組、馬達與驅動器的完整結合方案

除了提供馬達、驅動器之外，也可以搭配各式線性定位模組，提供客戶整合服務，達到一次購足的需求。



高速網路通訊介面

具備工業乙太網路通訊(EtherCAT)介面，並支援CoE(CANopen over EtherCAT)伺服驅動協定，在多軸控制的應用上，提供了配線簡單、低成本、抗干擾、遠端與分散式的控制需求。

安規認證

■ 符合RoHS標準

本產品從原料至成品，以契約方式針要求各階供貨商符合RoHS

[危害性物質限制指令]之要求，以確保商品的品質與相關法規之符合性。



RoHS指令中六種有害物質之限值為：

鉛(Pb)、汞(Hg)、六價鉻(Cr6+)、多溴聯苯(PBB)、

多溴二苯醚(PBDE)的最大允許含量為0.1%(1000ppm)、

鎘(Cd)為0.01%(100ppm)

■ 符合CE&UL 指令

		驅動器	馬達
CE 指令 	EMC 指令	EN55011 EN61000-6-2 EN61000-6-4 EN61800-3-2 EN61800-3-3	EN55011 EN61000-6-2 EN61000-6-4
	低電壓指令	EN61800-5-1	EN60034-1 EN60034-5
	UL 指令	E348161 (D2 100W/400W)	UL1004-1 UL1004-6

型號說明

伺服驅動器

碼位	1	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
例	D	2	T	-	0	4	2	3	-	S	-	B	0

品別

D2系列驅動器 = D2

機種別

TT高解析度控制技術 = T
 不含TT技術 = 空白

額定輸出

50W / 100W = 01
 200W / 400W = 04
 750W / 1000W = 10

交流電壓

單相 = 1
 三相 = 2

交流電壓範圍

110V / 220V = 3

控制介面

脈波型(位置控制專用) = P
 全功能型 = S
 EtherCAT(CoE) = E
 EtherCAT(mega-ulink) = F

機框

A 框 = A
 B 框 = B
 C 框 = C

編碼器形式

13bit 省配線型增量式 = 0
 17bit 串列增量式及馬達第9碼為4之多圈絕對式 = 4
 雙迴DL全閉環式 = 5

 請參考 P.13-20

伺服馬達

碼位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
例	F	R	L	S	4	0	2	0	5	0	6	A

品別

伺服馬達系列 = FR

馬達種類

低慣量、小容量(50W-400W) = LS
 中慣量、小容量(750W) = MS
 中慣量、中容量(1000W/2000W) = MM

輸出功率

50W* = 05
 100W* = 10
 200W = 20
 400W = 40
 750W = 75
 1000W = 1K
 2000W = 2K

驅動器輸入電壓

220V = 2

煞車選配

不含煞車 = 0
 含煞車 = B

編碼器形式

13bit 省配線型增量式 = 5
 17bit 串列增量式 = 3
 17bit 串列多圈絕對式(需外加電池) = 4
 HIWIN 17串列增量式 = 6

馬達框架尺寸

42 mm(50W/100W) = A4
 60 mm(200W/400W) = 06
 80 mm(750W) = 08
 130 mm(1000W/2000W) = 13

軸端形式

圓軸 / 無油封 = A
 圓軸 / 含油封 = B
 帶鍵(帶螺絲孔位) / 無油封 = C
 帶鍵(帶螺絲孔位) / 含油封 = D

馬達動力線

碼位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
例	H	V	P	S	0	4	A	A	0	5	M	A

品別

HIWIN 馬達動力線 = HVP

容量別

小容量 (0.05KW-0.75KW) = S

中容量 (1KW/2KW) = M

動力型式

馬達動力線 = 04

馬達動力線(含煞車) = 06

動力連接器

AMP連接器 = A

S型防水連接器 = B

L型防水連接器 = C

驅動端連接器

歐式端子 = A

延長線長度

3M = 03M

5M = 05M

7M = 07M

10M = 10M

線材型式

耐撓曲型 = B

編碼器延長線

碼位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
例	H	V	E	1	7	I	A	B	0	5	M	A

品別

HIWIN 編碼器延長線 = HVE

編碼器型式

13bit 省配線型增量式 = 13I

17bit 串列增量式 = 17I

編碼器連接器

AMP連接器 = A

S型防水連接器 = B

L型防水連接器 = C

驅動端連接器

SCR型連接器 = B

延長線長度

3M = 03M

5M = 05M


7M = 07M

10M = 10M

線材型式

耐撓曲型 = B

介面搭配說明

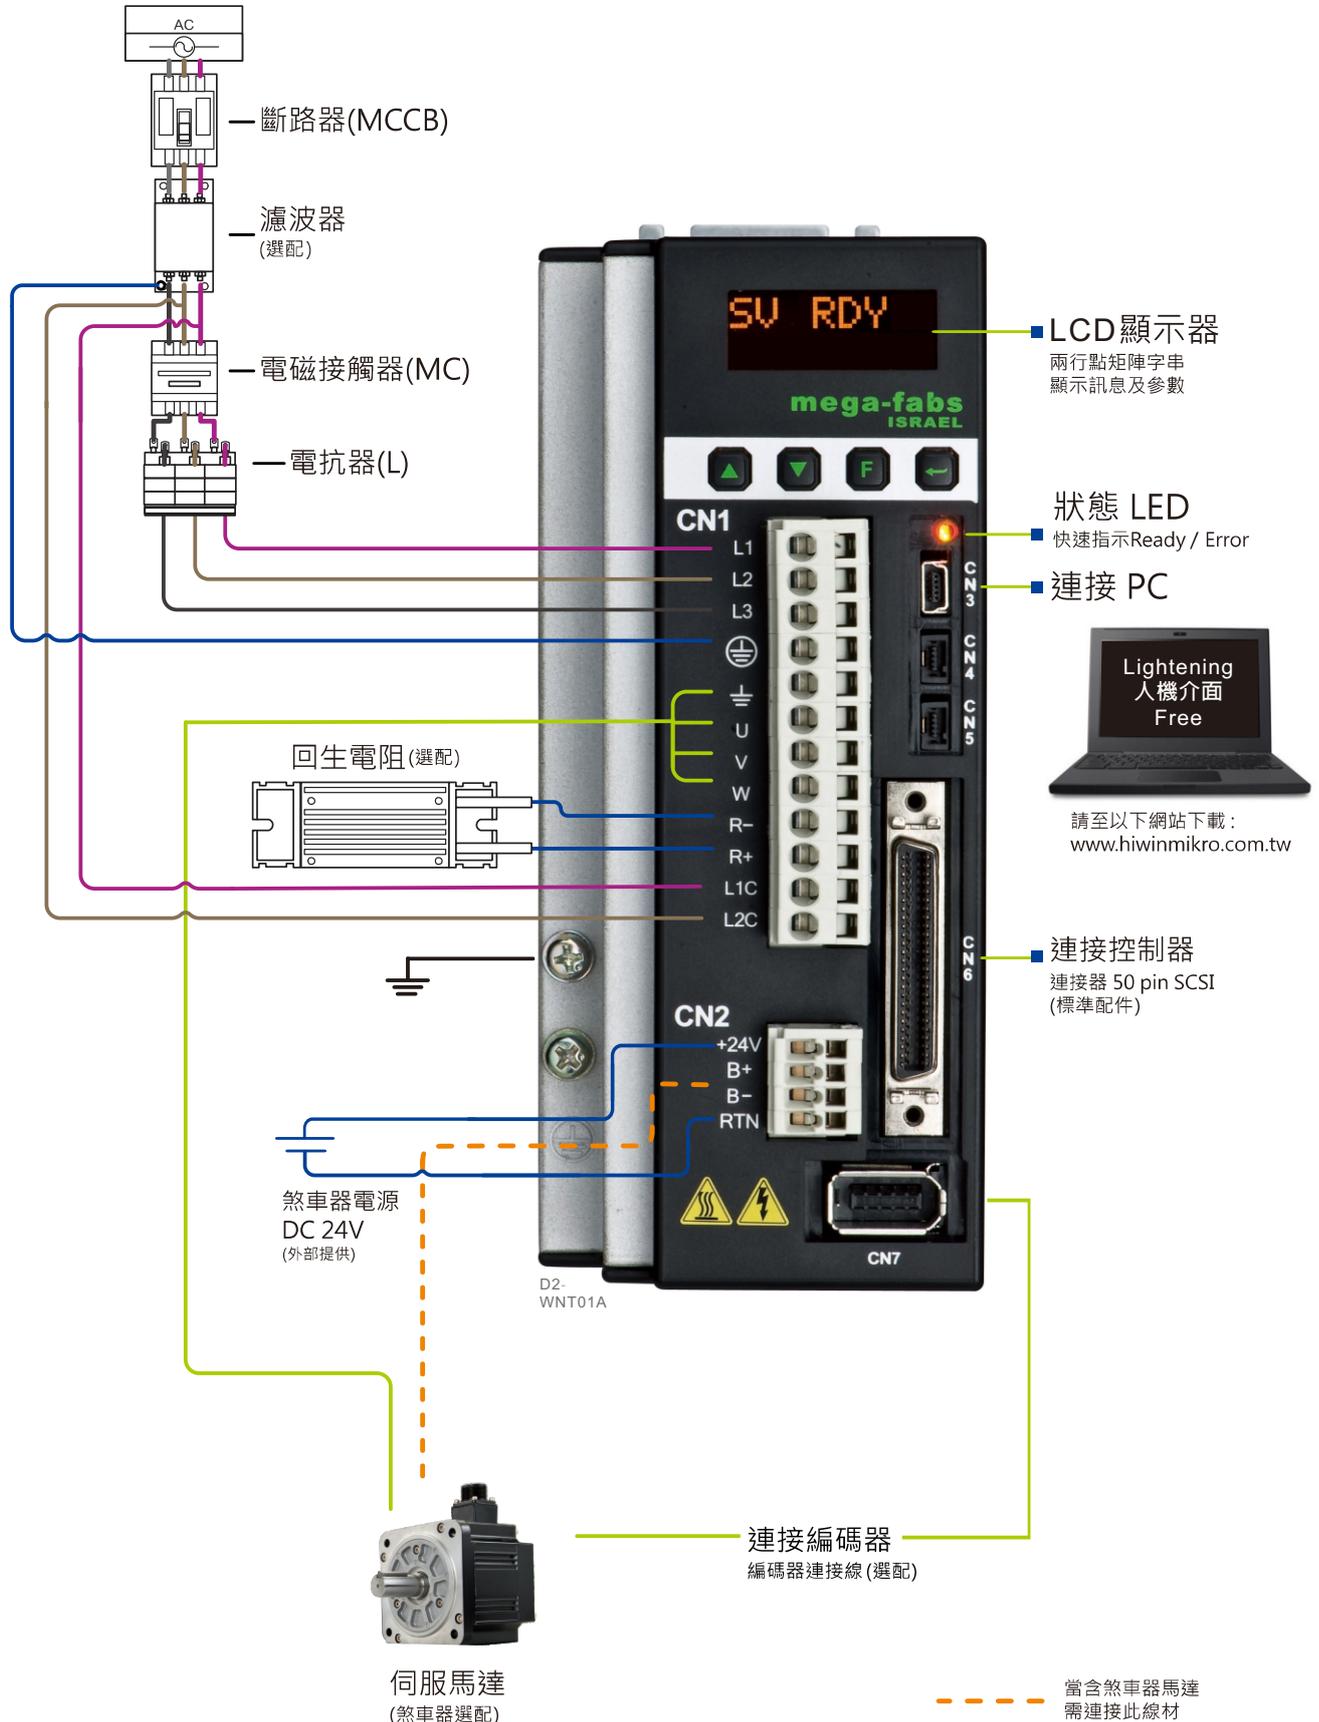



■ 產品配件一覽表

名稱	馬達動力線		編碼器線	其他配件
50W 750W	不含煞車	HVPS04AA	HVE13IAB HVE17IAB	控制訊號線: LMACK02D
	含煞車	HVPS06AA		
1KW 2KW	不含煞車	S 型	S 型 HVE13IBB HVE17IBB	單相EMC配件包: D2-EMC1或D2-EMC3 三相EMC配件包: D2-EMC2
		L 型		
	含煞車	S 型	L 型 HVE13ICB HVE17ICB	
		L 型		



S型:S型防水連接器
L型:L型防水連接器

產品選配一覽表

AC50W~AC750W-13-bit 省配線型增量式

馬達				驅動器			驅動器容量 (定額負載)					
馬達規格	輸入電源	輸出 功率 (W)	馬達型號 (註1)	驅動器型號 (全功能型)	驅動器型號 (脈波型)	機框						
低慣量	FRLS	單相 / 三相 220V	50	FRLS05205A4Δ	D2-0123-S-A0	D2-0113-P-A0	A框	約0.4kVA				
				FRLS052B5A4Δ								
			100	FRLS10205A4Δ								
				FRLS102B5A4Δ								
			200	FRLS2020506Δ					D2-0423-S-B0	D2-043-P-B0	B框	約0.9kVA
				FRLS202B506Δ								
400	FRLS4020506Δ											
	FRLS402B506Δ											
中慣量	FRMS	750	FRMS7520508Δ	D2-1023-S-C0	D2-1023-P-C0	C框	約1.8kVA					
			FRMS752B508Δ									

註1 Δ:軸端型式與油封選配(請參考第9頁)

註3 EMC包裝方式(請參考第31頁)

註2 線材選配 / AC50W-AC750W

■ 馬達動力線 / 不含煞車

HVPS04AA □□□◇

延長線長度

3M =03M
5M =05M
7M =07M
10M =10M

線材型式

耐撓曲型 =B

■ 馬達動力線 / 含煞車

HVPS06AA □□□◇

延長線長度

3M =03M
5M =05M
7M =07M
10M =10M

線材型式

耐撓曲型 =B

! 詳細資料請參閱 P.41-P.48

週邊選配						
馬達動力線 (註2)		編碼器延長線(註2)	D2驅動器相關配件			
不含煞車	含煞車	13bit增量型	控制訊號線	單相EMC包裝 (註3)	三相EMC包裝 (註3)	回生電阻
HVPS04AA□□□◇	HVPS06AA□□□◇	HVE13IAB□□□◇	LMACK02D	D2-EMC1	D2-EMC2	不需要
				D2-EMC3		RG1
						RG2

■ 編碼器延長線 /13-bit 省配線型增量式

HVE13IAB □□□ ◇

延長線長度

- 3M =03M
- 5M =05M
- 7M =07M
- 10M =10M

線材型式

- 耐撓曲型 =B

AC1KW/AC2KW-13-bit 省配線型增量式

馬達				驅動器			馬達規格	輸入電源	輸出功率 (W)	馬達型號 (註1)	驅動器型號 (全功能型)	驅動器型號 (脈波型)	機框	驅動器容量 (定額負載)
中慣量	FRMM	單相 / 三相 220V	1000	FRMM1K20513Δ	D2-1023-S-C0	D2-1023-P-C0								
				FRMM1K2B513Δ										
			2000	FRMM2K20513Δ	*	*	*	*						
				FRMM2K2B513Δ										

註1 Δ: 軸端型式與油封選配(請參考第9頁)

註3 EMC包裝方式(請參考第31頁)

註4 * 請洽業務人員

註2 線材選配 / AC1KW/AC2KW

■ 馬達動力線 / 不含煞車

HVPM04☆A□□□◇

馬達電源連接器
S型防水連接器 =B
L型防水連接器 =C

延長線長度

3M =03M
5M =05M
7M =07M
10M =10M

線材型式

耐撓曲型 =B

■ 馬達動力線 / 含煞車

HVPM06☆A□□□◇

馬達電源連接器
S型防水連接器 =B
L型防水連接器 =C

延長線長度

3M =03M
5M =05M
7M =07M
10M =10M

線材型式

耐撓曲型 =B

! 詳細資料請參閱 P.41-P.48

註5 中容量馬達煞車動力線為包裝品

品號HVPM06:

內各含一條動力線與煞車電源延長線，
線上標籤分別為HVPM04與HVPM02。

週邊選配						
馬達動力線 (註2)		編碼器延長線(註2)	D2驅動器相關配件			
不含煞車	含煞車	13bit增量型	控制訊號線	單相EMC包裝 (註3)	三相EMC包裝 (註3)	回生電阻
HVPM04☆A□□□◇	HVPM06☆A□□□◇	HVE13I○B□□□◇	LMACK02D	D2-EMC3	D2-EMC2	R62

■ 編碼器延長線 /13-bit 標準與省配線型增量式共用

HVE13I○B□□□◇

馬達編碼器端連接器

S型防水連接器 =B

L型防水連接器 =C

延長線長度

3M =03M

5M =05M

7M =07M

10M =10M

線材型式

耐撓曲型 =B

AC50W~AC750W-17-bit 串列增量式

馬達				驅動器			驅動器容量 (定額負載)					
馬達規格	輸入電源	輸出 功率 (W)	馬達型號 (註1)	驅動器型號 (全功能型)	驅動器型號 (脈波型)	機框						
低慣量	FRLS	單相 / 三相 220V	50	FRLS05203A4Δ	D2-0123-S-A4	D2-0113-P-A4	A框	約0.4kVA				
				FRLS052B3A4Δ								
			100	FRLS10203A4Δ								
				FRLS102B3A4Δ								
			200	FRLS2020306Δ					D2-0423-S-B4	D2-0413-P-B4	B框	約0.9kVA
				FRLS202B306Δ								
400	FRLS4020306Δ											
	FRLS402B306Δ											
中慣量	FRMS	750	FRMS7520308Δ	D2-1023-S-C4	D2-1023-P-C4	C框	約1.8kVA					
			FRMS752B308Δ									

註1 Δ:軸端型式與油封選配(請參考第9頁)

註3 EMC包裝方式(請參考第31頁)

註2 線材選配 / AC50W-AC750W

■ 馬達動力線 / 不含煞車

HVPS04AA □□□ ◇

延長線長度

- 3M =03M
- 5M =05M
- 7M =07M
- 10M =10M

線材型式

耐撓曲型 =B

■ 馬達動力線 / 含煞車

HVPS06AA □□□ ◇

延長線長度

- 3M =03M
- 5M =05M
- 7M =07M
- 10M =10M

線材型式

耐撓曲型 =B

! 詳細資料請參閱P.41-P.48

週邊選配						
馬達動力線 (註2)		編碼器延長線(註2)	D2驅動器相關配件			
不含煞車	含煞車	17bit增量型	控制訊號線	單相EMC包裝 (註3)	三相EMC包裝 (註3)	回生電阻
HVPS04AA□□□◇	HVPS06AA□□□◇	HVE17IAB □□□◇	LMACK02D	D2-EMC1	D2-EMC2	不需要
				D2-EMC3		RG1
						RG2

■ 編碼器延長線 /17-bit 串列增量式

HVE17IAB □□□ ◇

延長線長度

- 3M =03M
- 5M =05M
- 7M =07M
- 10M =10M

線材型式

- 耐撓曲型 =B

AC1KW/AC2KW-17-bit 串列增量式

馬達				驅動器			驅動器容量 (定額負載)	
馬達規格	輸入電源	輸出 功率 (W)	馬達型號 (註1)	驅動器型號 (全功能型)	驅動器型號 (脈波型)	機框		
中慣量	FRMM	單相 / 三相 220V	1000	FRMM1K20313Δ	D2-1023-S-C4	D2-1023-P-C4	C框	約1.8kVA
				FRMM1K2B313Δ				
		2000	FRMM2K20313Δ	*	*	*	*	
			FRMM2K2B313Δ					

註1 Δ:軸端型式與油封選配(請參考第9頁)

註3 EMC包裝方式(請參考第31頁)

註4 * 請洽業務人員

註2 線材選配 / AC1KW/AC2KW

■ 馬達電源動力線 / 不含煞車

HVPM04★A□□□◇

馬達電源連接器

S型防水連接器 =B

L型防水連接器 =C

延長線長度

3M =03M

5M =05M

7M =07M

10M =10M

線材型式

耐撓曲型 =B

■ 馬達電源動力線 / 不含煞車

HVPM06★A□□□◇

馬達電源連接器

S型防水連接器 =B

L型防水連接器 =C

延長線長度

3M =03M

5M =05M

7M =07M

10M =10M

線材型式

耐撓曲型 =B

! 詳細資料請參閱P.41-P.48

註5 中容量馬達煞車動力線為包裝品

品號HVPM06:

內各含一條動力線與煞車電源延長線。

線上標籤分別為HVPM04與HVPM02。

週邊選配						
馬達動力線 (註2)		編碼器延長線(註2)	D2驅動器相關配件			
不含煞車	含煞車	17bit增量型	控制訊號線	單相EMC包裝 (註3)	三相EMC包裝 (註3)	回生電阻
HVPM04★A□□□◇	HVPM06★A□□□◇	HVE17I○B□□□◇	LMACK02D	D2-EMC3	D2-EMC2	RG2

■ 編碼器延長線 /17-bit 串列增量式

HVE17I○B□□□◇

馬達編碼器端連接器

S型防水連接器 =B

L型防水連接器 =C

延長線長度

3M =03M

5M =05M

7M =07M

10M =10M

線材型式

耐撓曲型 =B

伺服驅動器

■ 全功能型規格

電源輸入	220V	主要電源	A-C框	單相/三相, 200 ~ 240V 50/60Hz
		控制電源	A-C框	單相 200 ~ 240V 50/60Hz
環境條件	溫度		操作溫度: 0°C~45°C (若環境超過55°C, 需強制週邊空氣循環) 儲存溫度: -20°C~65°C	
	濕度		0 to 90%RH(不結露)	
	標高		海拔1000公尺以下	
	振動防護		1G (10 to 500Hz)	
主迴路控制方式				IGBT PWM 空間向量控制
編碼器解析數/回授解析數				13-bit (10000分辨率) 標準增量式 (9 線) 及省配線型增量式 17-bit (131072分辨率) 串列增量式 (5 線)
I/O 信號連接器	控制信號	輸入數	9 個(通用)	
		輸出數	4 個(通用)	
	類比信號	輸入數	1 個(12bit A/D)	
		輸出數	2 個(類比監控)--建置中	
	脈波信號	輸入數	2 個(低速通道, 高速通道)	
		輸出數	4 個(差動Line driver有3輸出, 開集極有1輸出)	
煞車連接器	控制信號	輸出	可直接連接煞車使用, 亦可當作通用輸出進行可程式化控制	
通訊功能			USB	連接電腦, 115200bps
面板/指示燈				四按鍵點矩陣 8*2 字元 LCD狀態顯示器 LED狀態指示燈(綠, 紅)
回生功能				需外部連接, 無內建回生電阻
控制模式				可切換控制模式 (1)位置控制 (2)速度控制 (3)扭矩控制 (4)位置/速度控制 (5)位置/扭矩控制 (6)速度/扭矩控制

■ 功能

位置控制模式	控制輸入		(1)脈波禁止命令, (2)清除位置誤差, (3)伺服啟動, (4)第一與第二增益切換, (5)電子齒輪比選擇, (6)左極限開關, (7)第一與第二模式切換, (8)異常清除, (9)右極限開關…等
	控制輸出		(1)伺服激磁, (2)異常輸出, (3)到位輸出, (4)零速度檢出…等。
	脈波輸入	最大輸入脈波頻率	光耦合器介面專用(單端輸入): 500kpps line driver介面專用(差動輸入): 4Mpps(AqB時達16M cnt/s)
		輸入脈波信號格式	(1) 脈波/方向(Pulse/Dir), (2)正轉/反轉(CW/CCW), (3) A/B相(AqB)
		電子齒輪 (脈波命令放大或縮小)	齒輪比: pulses/counts pulses: 1~2147483647, counts: 1~2147483647
		平滑濾波器	平滑濾波係數: 1~500 (0:無平滑濾波)
抑振濾波器(VSF)		VSF 可消除在運動過程中發生的振動頻率及降低因系統結構所產生之振動, 提升機台生產力。	
速度控制模式	控制輸入		(1) 零速度箝制, (2) 伺服啟動, (3) 第一與第二增益切換, (4) 左極限開關, (5) 第一與第二模式切換, (6) 異常清除, (7) 右極限開關…等。
	控制輸出		(1)伺服備妥, (2)異常輸出, (3)到速輸出, (4)零速度檢出…等。
	PWM輸入	速度指令輸入	速度命令可以PWM輸入佔空比提供, 參數可設定比例及命令方向
	類比輸入	速度指令輸入	速度命令以類比電壓方式提供, 參數可設定比例及命令方向
	零速度箝制		可零速度箝制輸入
扭矩控制模式	控制輸入		(1) 伺服啟動, (2) 第一與第二增益切換, (3) 左極限開關, (4) 第一與第二模式切換 (5)異常清除, (6) 右極限開關…等
	控制輸出		(1)伺服激磁, (2)異常輸出, (3)到速輸出, (4)零速度檢出…等。
	PWM輸入	扭矩指令輸入	扭矩命令可以PWM輸入佔空比提供, 參數可設定比例及極性
	類比輸入	扭矩指令輸入	扭矩命令可以類比電壓方式提供, 參數可設定比例及極性
	速度限制功能		速度限制值參數可設定
共同	Auto tune		AutoTune 程序執行後會自動啟動, 並確定負載慣量, 使用者無需自行設定。所有必要增益值只需由LCD顯示幕一鍵設定完成。
	模擬編碼器回饋輸出		可任意設定 (頻率最大為 18M cnt/s)
	保護功能		(1)馬達短路檢出, (2)過電壓, (3)位置誤差過大, (4)編碼器異常 (5)模擬過溫保護, (6)馬達未連接檢出, (7)後級過熱, (8)電壓不足 (9)編碼器5V電源異常, (10)相位初始化異常, (11)串列編碼器通訊異常
	異常訊息記錄		異常與警告狀態訊息記憶
	位置誤差補償表(Error Mapping)		方法: 建立補償表以線性插值方式補償編碼器誤差
			取樣: 最多16,000 點
			儲存位置: Flash ROM, 硬碟檔案
其它		單位: um, count 啟動機制: 由內部歸原點完成後激活或由外部輸入信號激活 摩擦補償, 背隙補償	

■ 脈波型規格

電源輸入	220V	主要電源	A~C框	單相/三相, 200 ~ 240V 50/60Hz
		控制電源	A~C框	單相, 200 ~ 240V 50/60Hz
環境條件	溫度		操作溫度: 0°C~45°C (若環境超過55°C, 需強制週邊空氣循環) 儲存溫度: -20°C~65°C	
	濕度		0 to 90%RH(不結露)	
	標高		海拔1000公尺以下	
	振動防護		1G (10 to 500Hz)	
主迴路控制方式				IGBT PWM 空間向量控制
編碼器解析數/回授解析數				13-bit (10000分辨率) 標準增量式 (9 線) 及省配線型增量式 17-bit (131072分辨率) 串列增量式 (5 線)
I/O 信號連接器	控制信號	輸入數	9 個(通用)	
		輸出數	4 個(通用)	
	類比信號	輸入數	1 個(12bit A/D)	
		輸出數	2 個(類比監控)--建置中	
	脈波信號	輸入數	2 個(低速通道, 高速通道)	
		輸出數	4 個(差動Line driver有3輸出, 開集極有1輸出)	
煞車連接器	控制信號	輸出	可直接連接煞車使用, 亦可當作通用輸出進行可程式化控制	
通訊功能		USB	連接電腦, 115200bps	
面板/指示燈		四按鍵點矩陣 8*2 字元 LCD狀態顯示器 LED狀態指示燈(綠,紅)		
回生功能		需外部連接,無內建回生電阻		
控制模式		位置控制		

■ 功能


位置控制模式	控制輸入	(1)脈波禁止命令, (2)清除位置誤差, (3)伺服啓動, (4)第一與第二增益切換, (5)電子齒輪比選擇, (6)左極限開關, (7)第一與第二模式切換, (8)異常清除, (9)右極限開關…等	
	控制輸出	(1)伺服激磁, (2)異常輸出, (3)到位輸出, (4)零速度檢出…等。	
	脈波輸入	最大輸入脈波頻率	光耦合器介面專用(單端輸入): 500kpps line driver介面專用(差動輸入): 4Mpps(AqB時達16M cnt/s)
		輸入脈波信號格式	(1)脈波/方向(Pulse/Dir), (2)正轉/反轉(CW/CCW), (3)A/B相(AqB)
		電子齒輪 (脈波命令放大或縮小)	齒輪比: pulses/counts pulses: 1~2147483647, counts: 1~2147483647
		平滑濾波器	平滑濾波係數: 1~500 (0:無平滑濾波)
抑振濾波器(VSF)	VSF 可消除在運動過程中發生的振動頻率及降低因系統結構所產生之振動, 提升機台生產力。		
共同	Auto tune	AutoTune 程序執行後會自動啓動, 並確定負載慣量, 使用者無需自行設定。所有必要增益值只需由LCD顯示幕一鍵設定完成。	
	模擬編碼器回饋輸出	可任意設定 (頻率最大為 18M cnt/s)	
	保護功能	(1)馬達短路檢出, (2)過電壓, (3)位置誤差過大, (4)編碼器異常 (5)模擬過溫保護, (6)馬達未連接檢出, (7)後級過熱, (8)電壓不足 (9)編碼器5V電源異常, (10)相位初始化異常, (11)串列編碼器通訊異常	
	異常訊息記錄	異常與警告狀態訊息記憶	
	位置誤差補償表(Error Mapping)	方法: 建立補償表以線性插值方式補償編碼器誤差	
		取樣: 最多16,000 點	
儲存位置: Flash ROM, 硬碟檔案			
單位: um, count			
啓動機制: 由內部歸原點完成後激活或由外部輸入信號激活			
其它	摩擦補償, 背隙補償		

■ 交流電源配線

■ 單相電源接線圖

建議使用型號: FN2090-6-06濾波器

最大連續操作電壓	250VAC, 50/60Hz
操作頻率	dc to 400Hz
額定電流	1 to 30A@40
湧浪脈波保護	2kV, IEC 61000-4-5

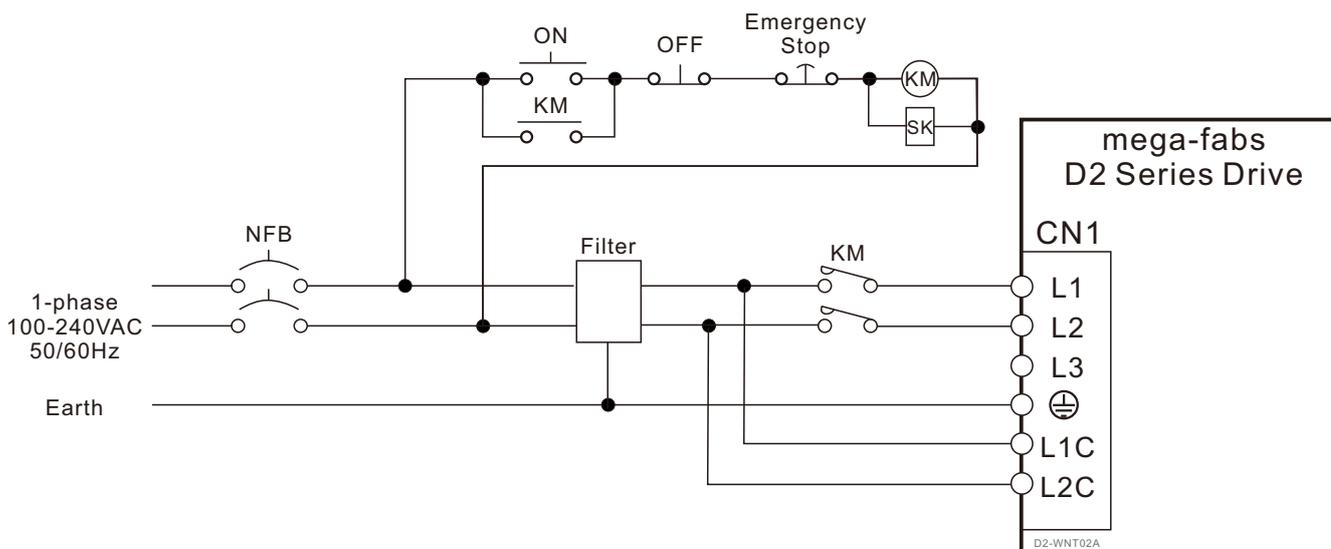


■ 三相電源接線圖

建議使用型號: FN3025HL-20-71濾波器

最大連續操作電壓 3x520/300 VAC



操作頻率 dc to 60Hz

額定電流 10 to 50A @50°C

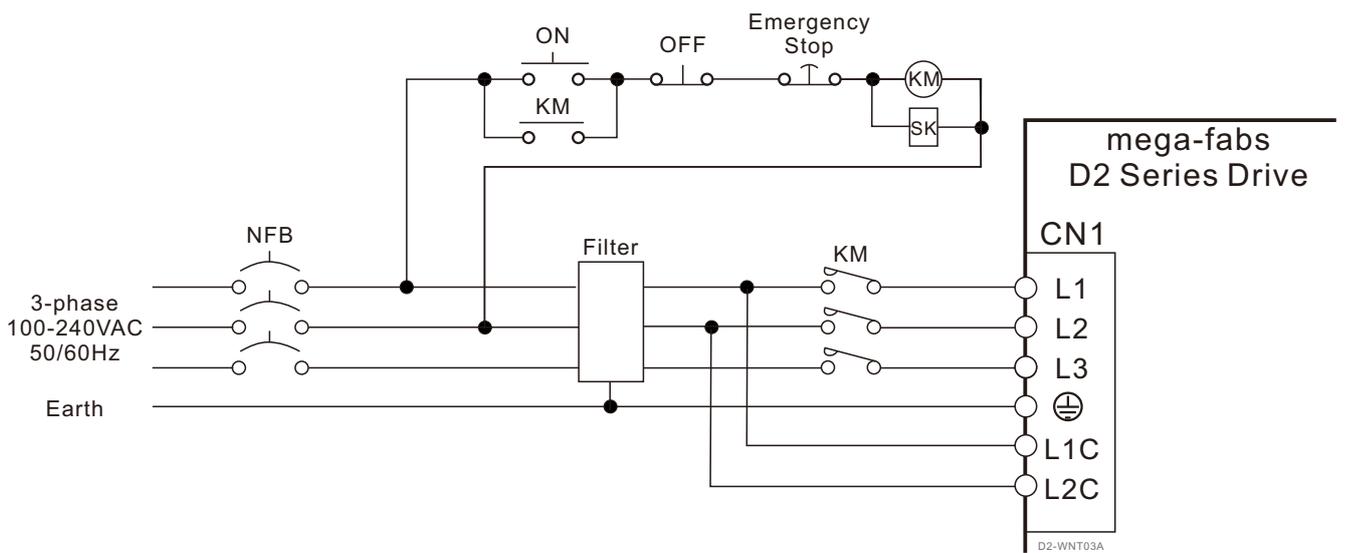


■ 控制電路圖

■ 位置控制模式配線範例

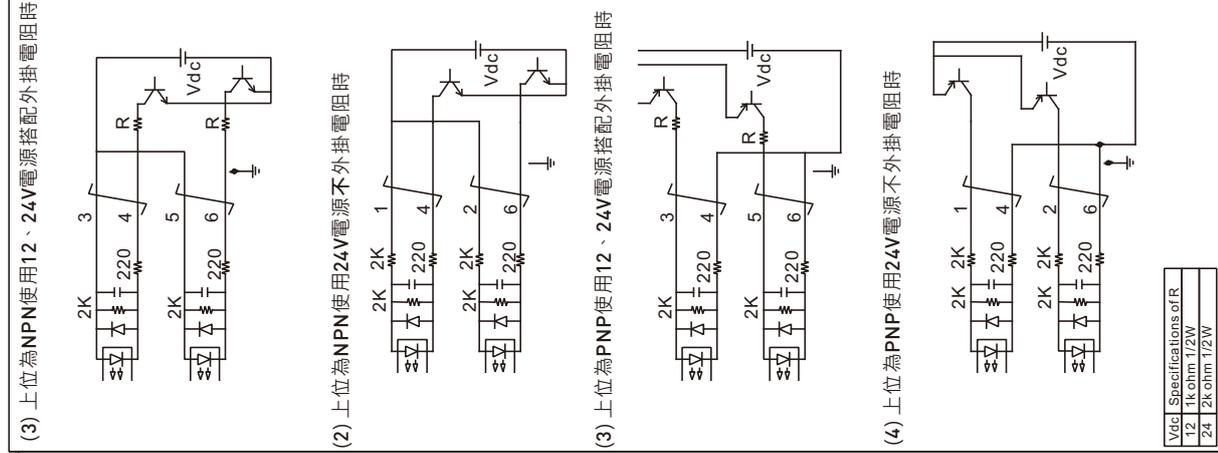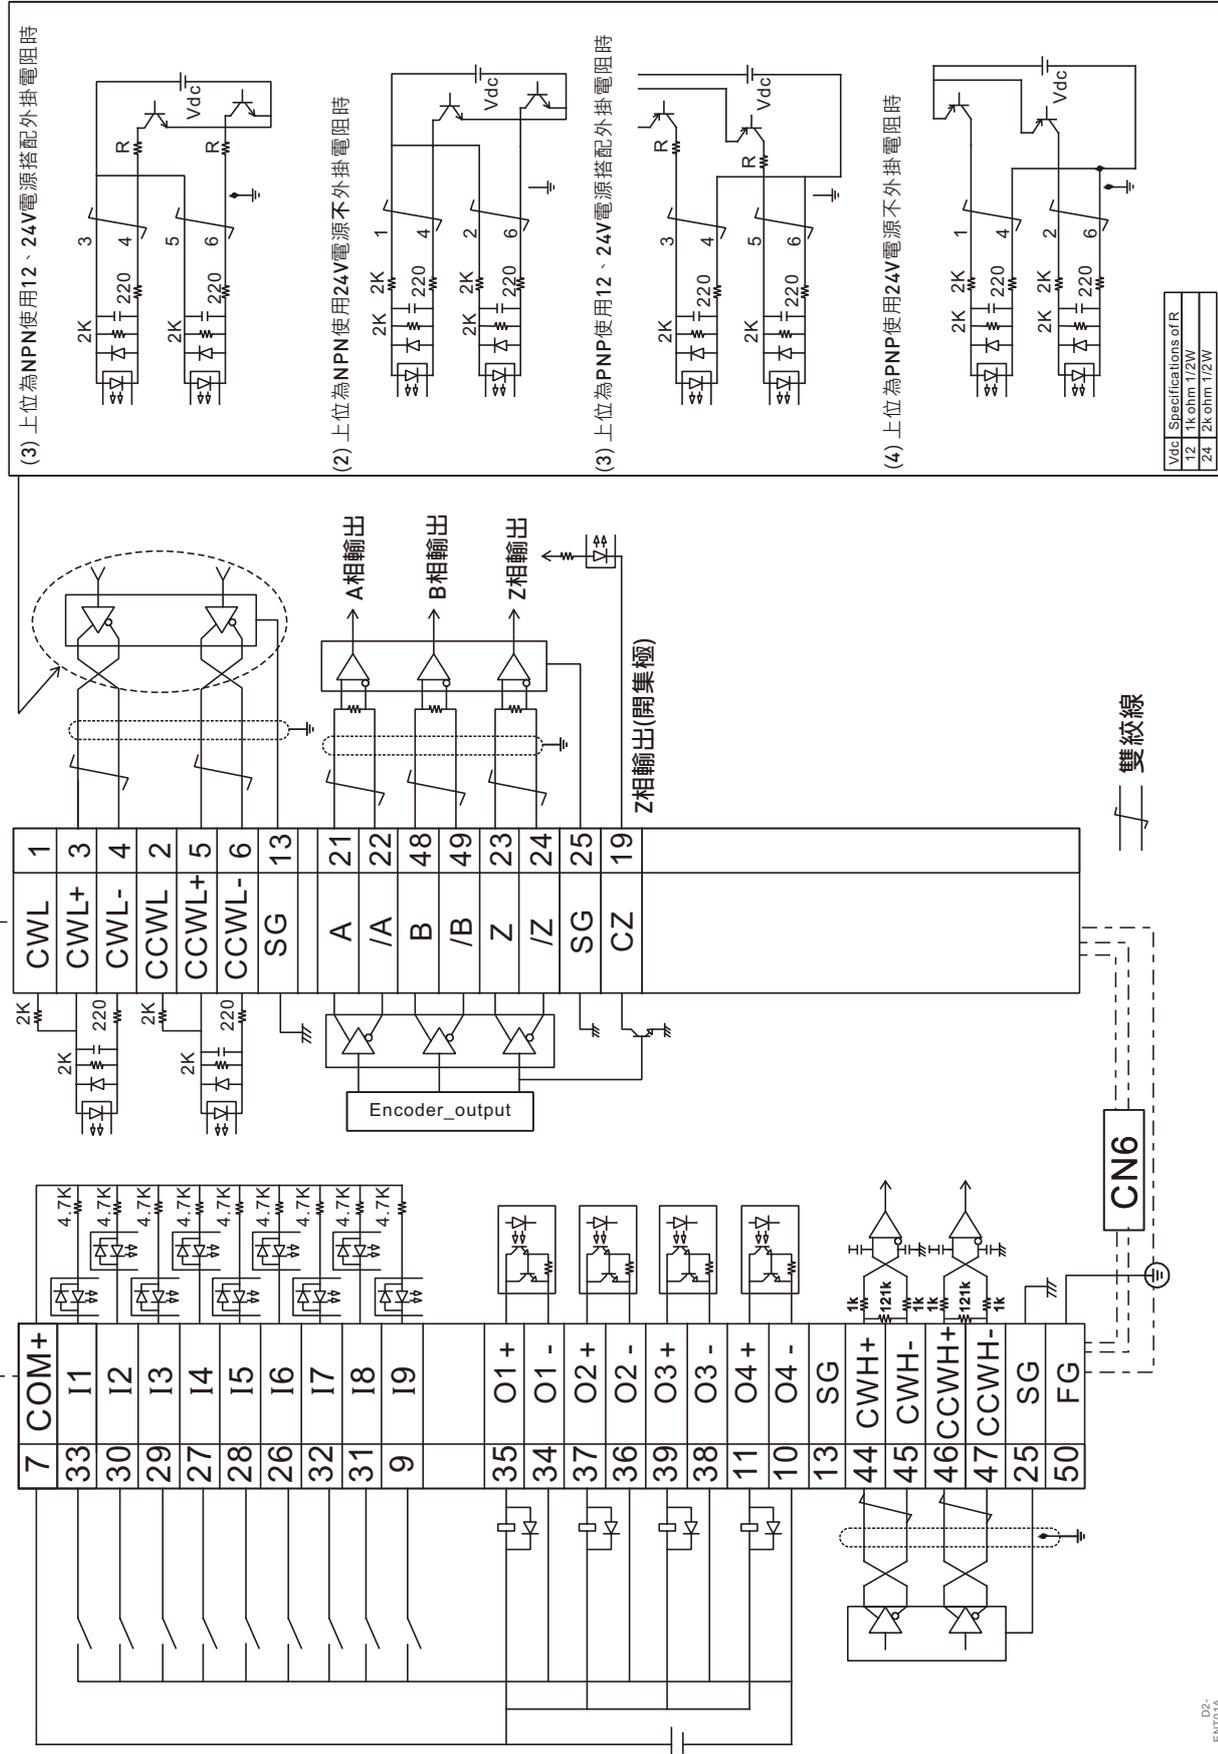


■ 速度/扭矩控制模式電線配置範例

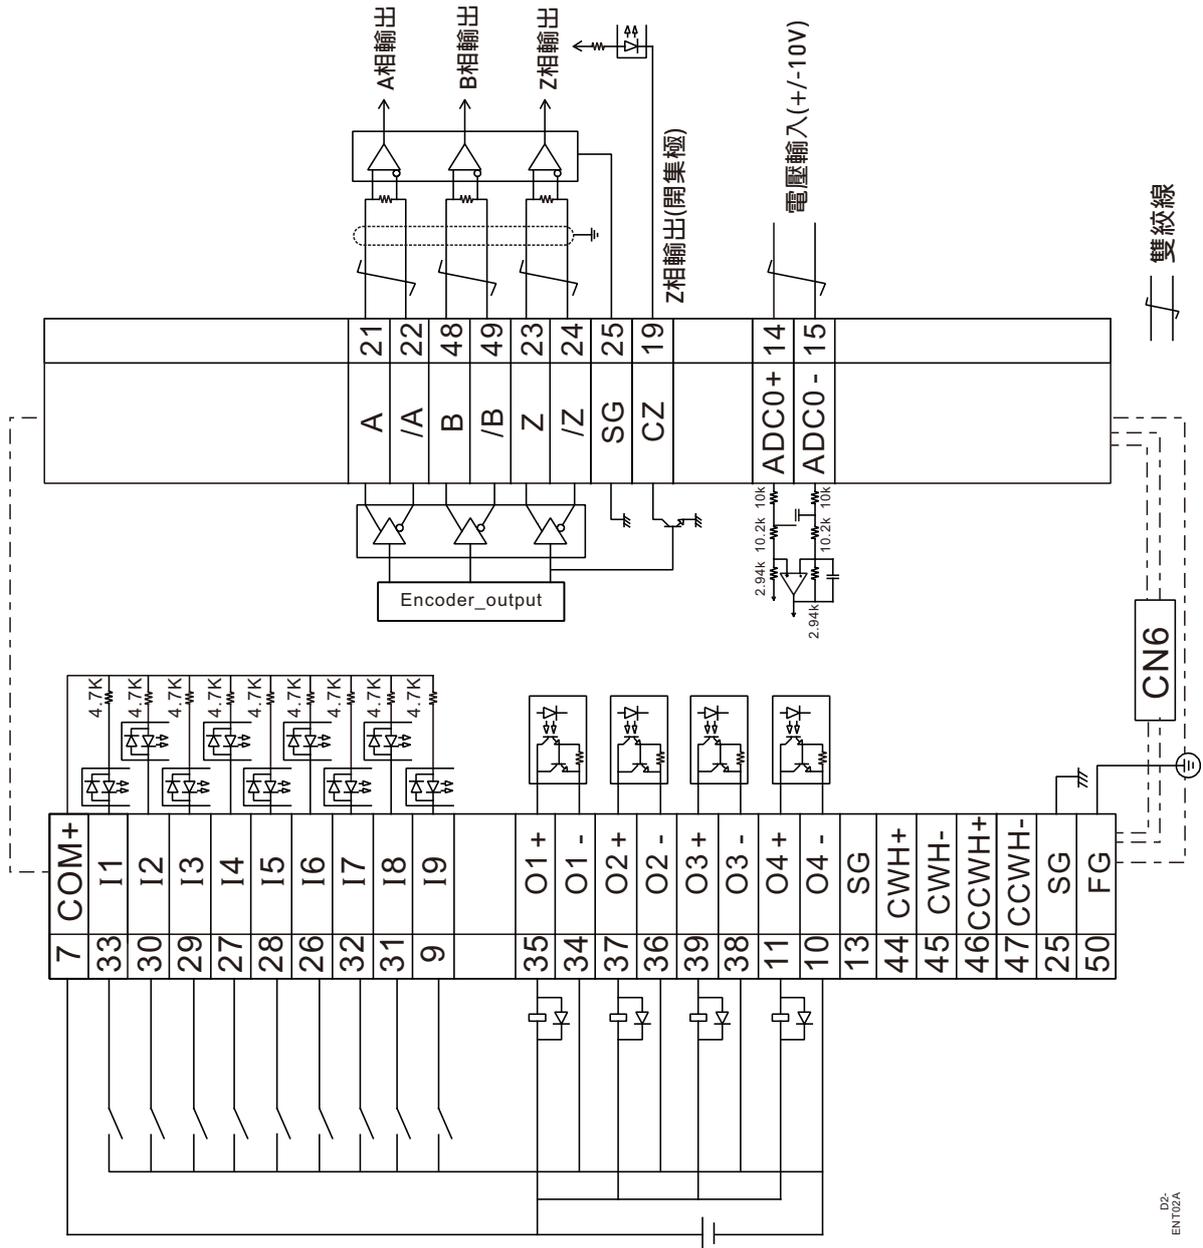


■ 驅動器尺寸

■ A框(D2-01xx-S(P)-Ax)

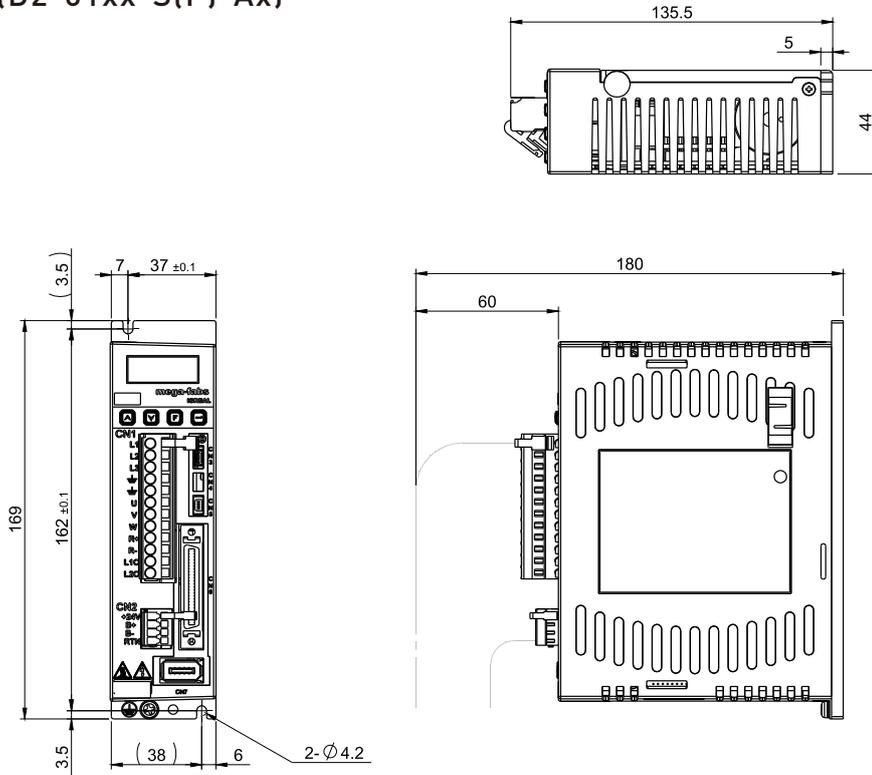


單位: mm
D2-DNN01B

■ B框(D2-04xx-S(P)-Bx)

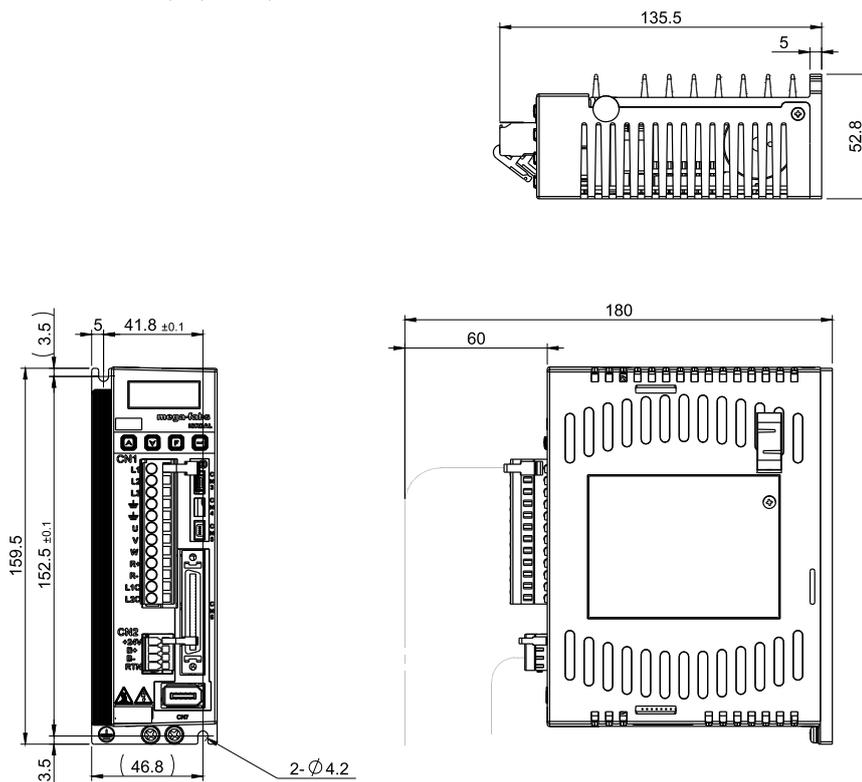

單位: mm
D2-DNN02B




■ C框(D2-10xx-S(P)-Cx)

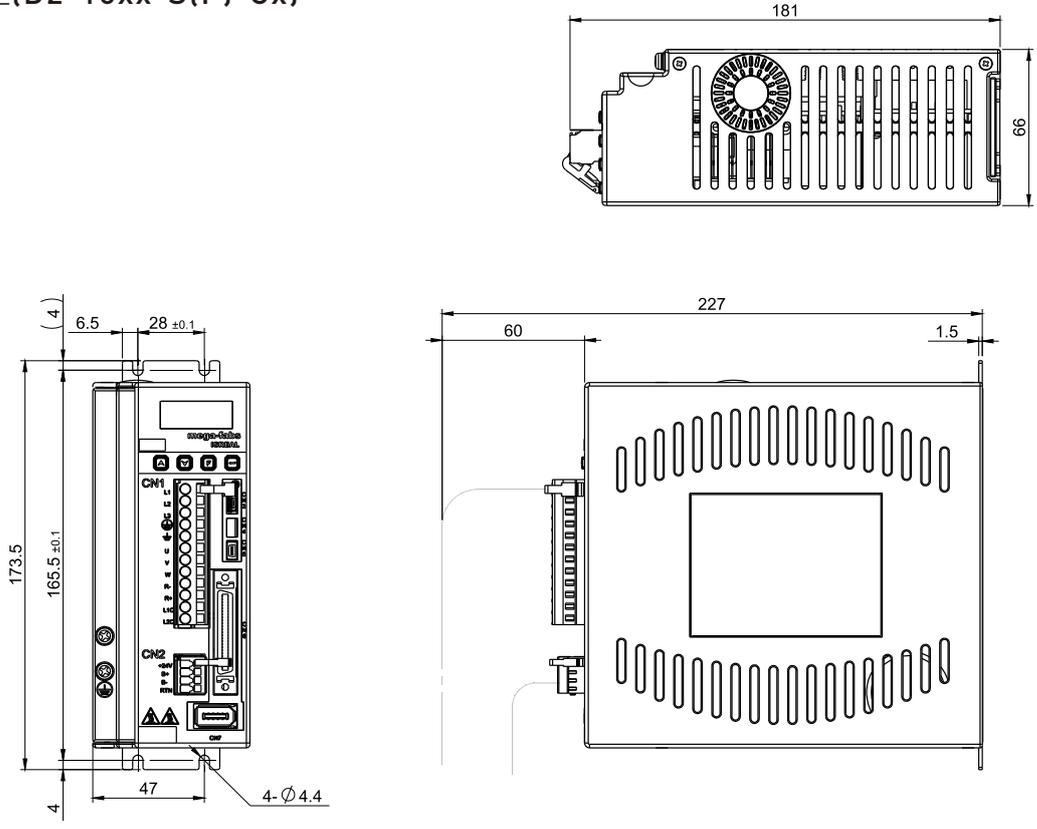

單位: mm
D2-DNN51A




■ 驅動器尺寸

■ A框(D2-01xx-E(F)-Ax)

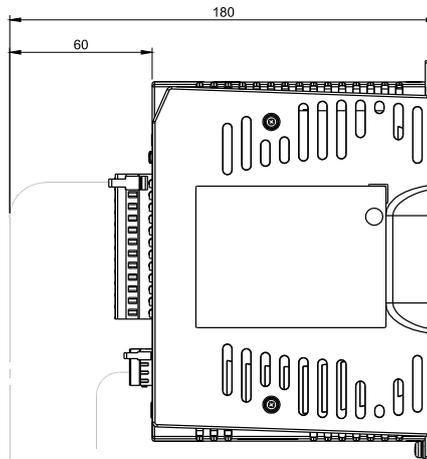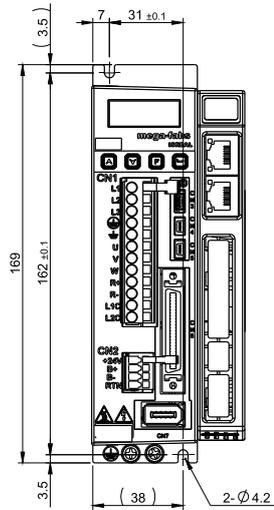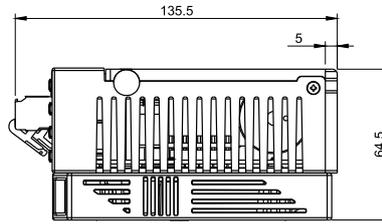




單位: mm
D2-DNN49A

■ B框(D2-04xx-E(F)-Bx)

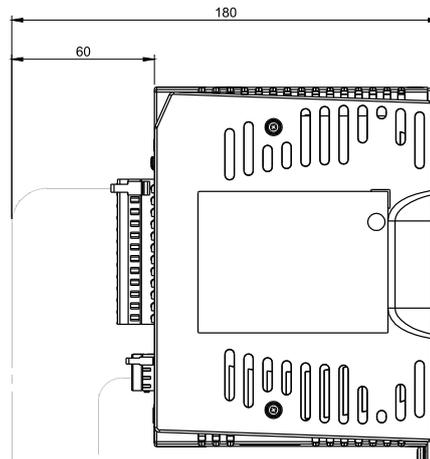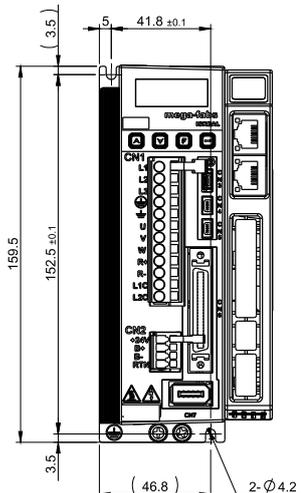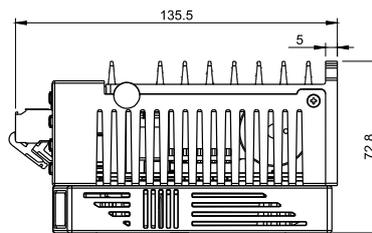

單位: mm
D2-DNN50A

■ C框(D2-10xx-E(F)-Cx)

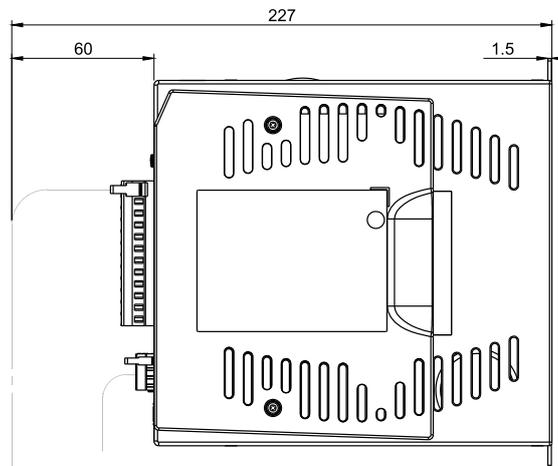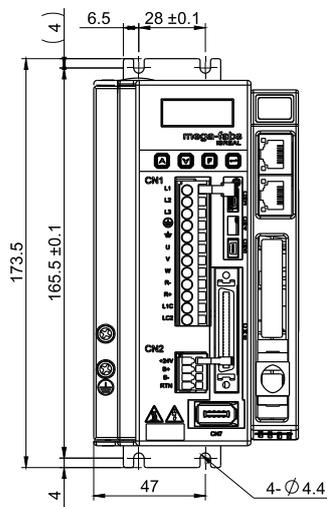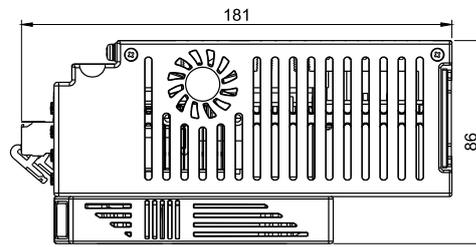

單位: mm
D2-DNN51A

■ 驅動器周邊套件

連接器套件

名稱	型號	說明	數量
D2 連接器	D2-CK3	CN1 主電源、馬達動力、回生電阻與控制電源連接器 / 12pins, pitch5mm (051500400249)	1
		CN2 煞車連接器 / 4pins, pitch3.5mm (051500400285)	1
		CN6 控制訊號連接器 / 50pins 焊線式 (051500100127)	1
		CN1 線插拔小工具 (051800400035)	1
		CN2 線插拔小工具 (051800400066)	1

EMC附件包

名稱	型號	說明	數量
D2EMC 單相電源 附件包	D2-EMC1	單相濾波器 FN2090-6-06 (50W to 400W專用) (使用額定電流:6A, 漏電流大小: 0.67mA)	1
		EMI磁環KCF-130-B	2
	D2-EMC3	單相濾波器 FN2090-10-06 (750W 和 1KW專用) (使用額定電流:10A, 漏電流大小:0.67mA)	1
		EMI 磁環 KCF-130-B	2
D2EMC 三相電源 附件包	D2-EMC2	三相濾波器 FN3025HL-20-71 (使用額定電流:20A, 漏電流大小:0.4mA)	1
		EMI 磁環 KCF-130-B	2

- EMI磁環視需求可分別用於主電源線、馬達動力線、編碼器線或脈波控制線




部分機型的雜訊濾波器漏電流較大。此外，漏電流也會因接地條件而增大。
使用漏電檢出器及漏電斷路器時，請在考慮接地條件及雜訊濾波器的漏電流等問題的基礎上進行選定。
詳請請向雜訊濾波器的生產商洽詢

回生電阻

名稱	型號	說明	L1	L2	W	H
回生電阻	RG1	68Ω 額定功率100W 瞬間功率500W (050100700001)	165 ±2	150 ±2	40 ±0.5	20 ±0.5
	RG2	120Ω 額定功率300W 瞬間功率1500W (050100700009)	215 ±2	200 ±2	60 ±0.5	30 ±0.5

(mm)

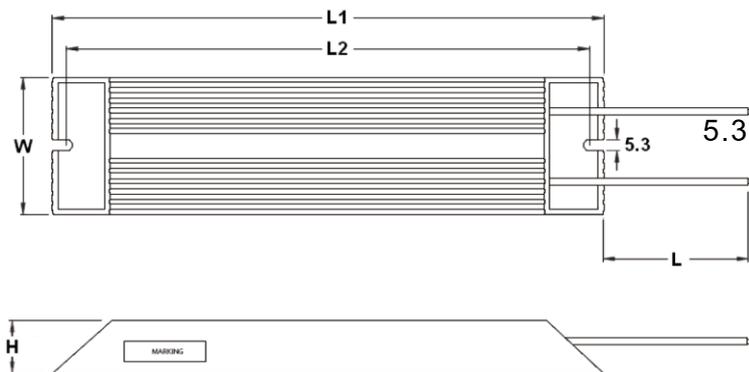


(單位:mm)

D2-DNN04A

伺服馬達

馬達規格與使用環境

馬 達		輸出 功率 (W)	使用 電壓	額定轉速 (空載最大轉速) (rpm)	旋轉編碼器		防護等級	應用領域	使用環境	
低 慣 量	FRLS	 D2-PPN02A	220V	3000 4500	13bit	17bit	IP65	半導體設備 包裝機 SMT機台 食品業機台 LCD設備	<ul style="list-style-type: none"> ■ 保存環境 <ul style="list-style-type: none"> -室內不照光 -遠離以下環境 <ul style="list-style-type: none"> a. 腐蝕性氣體 b. 易燃性氣體 c. 油汙與磷汙 ■ 使用溫度 0°C~40°C ■ 保存溫度 -15°C~70°C ■ 使用濕度 80%RH以下 ■ 保存濕度 80%RH以下 ■ 標高海拔 1000m 下 ■ 耐震動 49m/s²以下 	
		 D2-PPN03A								50W
		 D2-PPN04A								100W
		 D2-PPN05A								200W
		400W								

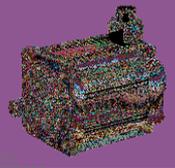馬達		輸出功率 (W)	使用電壓	額定轉速 (空載最大轉速) (rpm)	旋轉編碼器		防護等級	應用領域	使用環境	
中 價 量	FRMS	 D2-PPN06A	220V	3000 4500	13bit	17bit	IP65	半導體設備 包裝機 SMT機台 食品業機台 LCD設備	<ul style="list-style-type: none"> ■ 保存環境 -室內不照光 -遠離以下環境 ■ a.腐蝕性氣體 b.易燃性氣體 c.油污與髒汙 使用溫度 <ul style="list-style-type: none"> ■ 0°C~40°C 保存溫度 -15°C~70°C	
	FRMM	 D2-PPN07A		1000W				2000 3000	工具機 輸送機設備 紡織機 機械手臂	<ul style="list-style-type: none"> ■ 使用濕度 80%RH以下 ■ 保存濕度 80%RH以下 ■ 標高海拔 1000m以下 ■ 耐震動 49m/s²以下
		 FRMTA		2000W						

■ AC50W / 低慣量、小容量

馬達參數	符號	單位	FRLS052□□A4□
驅動器輸入電壓	V	V	AC220
輸出功率	W	W	50
額定扭矩	Tc	N.m	0.16
額定電流	Ic	A(rms)	0.9
瞬時最大扭矩	Tp	N.m	0.48
瞬時最大電流	Ip	A(rms)	2.7
額定轉速	ω_c	rpm	3000
空載最大轉速	ω_p	rpm	4500
扭矩常數	Kt	N.m / Arms	0.178
反電動勢常數	Ke	Vrms / krpm	10.74
線電阻	R	Ω	4.7
線電感	L	mH	4.7
轉子慣量(含煞車)	J	kg·m ² (×10 ⁻⁴)	0.02(0.022)
質量(含煞車)	M	kg	0.45(0.58)
馬達絕緣等級		Class A (UL)	
馬達防護等級		全閉自冷, IP65 (除軸端與連接器端)	
絕緣阻抗		10M Ω , DC500V	
絕緣耐壓		AC1500V, 60秒	


煞車器規格 (註1)

靜摩擦轉矩	Tb	N.m	0.3
激磁電流	Ab	A	0.25A
煞車器輸入電壓	V	V	DC24
吸引時間	to	ms	30
釋放時間	tr	ms	20


註1

煞車器為保持物件停止之作用，請勿作用於減速、動態煞車或緊急停止。
煞車器吸引和釋放時間因電路而異，請注意使用時實際的動作延遲時間。


■ 轉矩-轉速曲線

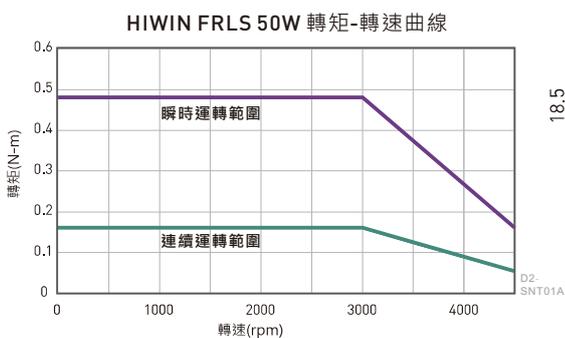

■ 尺寸圖

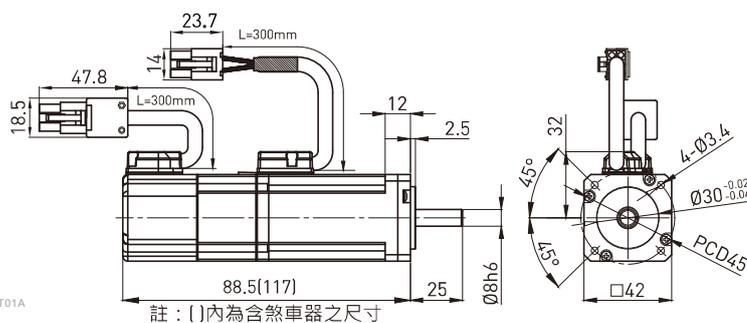

[選配規格]

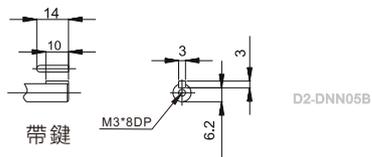

■ AC100W / 低慣量、小容量


馬達參數	符號	單位	FRLS102 □□A4 □
驅動器輸入電壓	V	V	AC220
輸出功率	W	W	100
額定扭矩	Tc	N.m	0.32
額定電流	Ic	A(rms)	0.9
瞬時最大扭矩	Tp	N.m	0.96
瞬時最大電流	Ip	A(rms)	2.7
額定轉速	ω_c	rpm	3000
空載最大轉速	ω_p	rpm	4500
扭矩常數	Kt	N.m / Arms	0.356
反電動勢常數	Ke	Vrms / krpm	21.98
線電阻	R	Ω	8
線電感	L	mH	8.45
轉子慣量(含煞車)	J	kg·m ² (×10 ⁻⁴)	0.036(0.038)
質量(含煞車)	M	kg	0.63(0.76)
馬達絕緣等級		Class A (UL)	
馬達防護等級		全閉自冷, IP65 (除軸端與連接器端)	
絕緣阻抗		10M Ω , DC500V	
絕緣耐壓		AC1500V, 60秒	

煞車器規格 (註1)


靜摩擦轉矩	Tb	N.m	0.3
激磁電流	Ab	A	0.25A
煞車器輸入電壓	V	V	DC24
吸引時間	to	ms	30
釋放時間	tr	ms	20

註1 煞車器為保持物件停止之作用，請勿作用於減速、動態煞車或緊急停止。
煞車器吸引和釋放時間因電路而異，請注意使用時實際的動作延遲時間。

■ 轉矩-轉速曲線

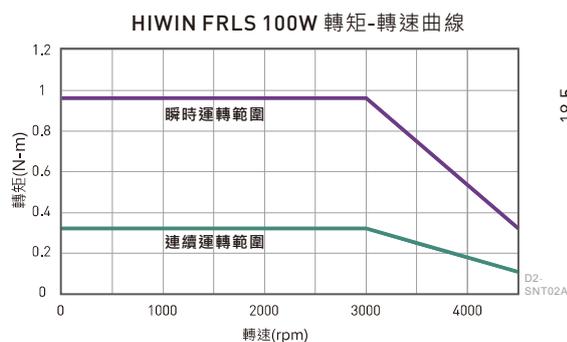

■ 尺寸圖

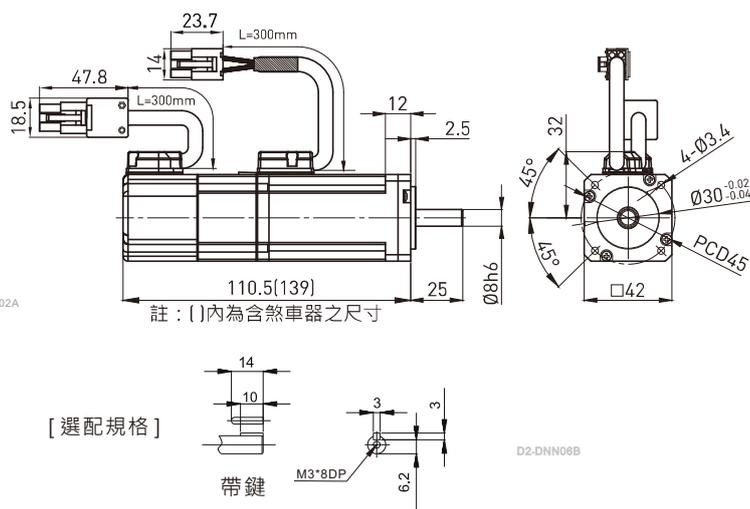

■ AC200W / 低慣量、小容量


馬達參數	符號	單位	FRLS202□□06□
驅動器輸入電壓	V	V	AC220
輸出功率	W	W	200
額定扭矩	Tc	N.m	0.64
額定電流	Ic	A(rms)	1.7
瞬時最大扭矩	Tp	N.m	1.92
瞬時最大電流	Ip	A(rms)	5.1
額定轉速	ω_c	rpm	3000
空載最大轉速	ω_p	rpm	4500
扭矩常數	Kt	N.m / Arms	0.43
反電動勢常數	Ke	Vrms / krpm	26
線電阻	R	Ω	4.3
線電感	L	mH	13
轉子慣量(含煞車)	J	kg·m ² (×10 ⁻⁴)	0.17(0.21)
質量(含煞車)	M	kg	0.95(1.5)
馬達絕緣等級	Class A (UL)		
馬達防護等級	全閉自冷, IP65 (除軸端與連接器端)		
絕緣阻抗	10M Ω , DC500V		
絕緣耐壓	AC1500V, 60秒		

煞車器規格(註1)


靜摩擦轉矩	Tb	N.m	1.3
激磁電流	Ab	A	0.32A
煞車器輸入電壓	V	V	DC24
吸引時間	to	ms	30
釋放時間	tr	ms	20

註1 煞車器為保持物件停止之作用，請勿作用於減速、動態煞車或緊急停止。
煞車器吸引和釋放時間因電路而異，請注意使用時實際的動作延遲時間。

■ 轉矩-轉速曲線

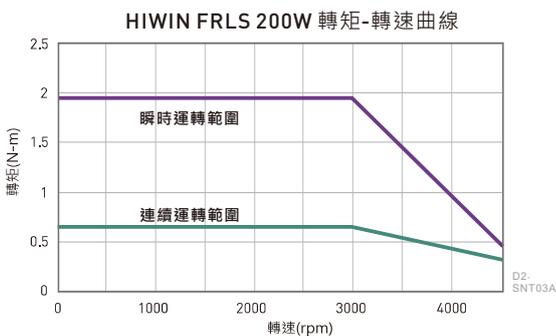

■ 尺寸圖

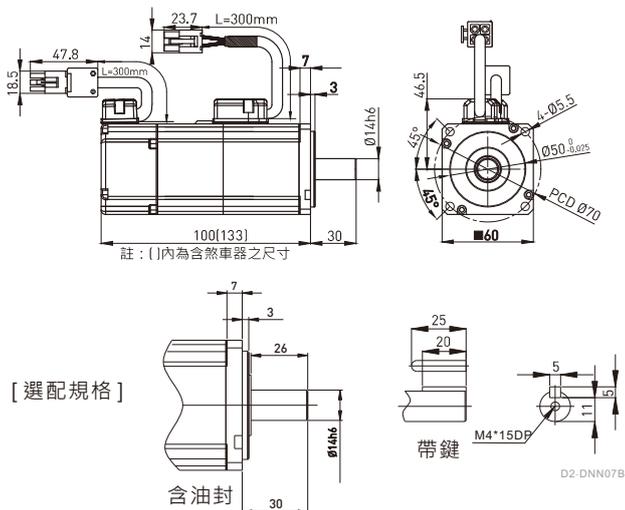

■ AC400W / 低慣量、小容量


馬達參數	符號	單位	FRLS402□□06□
驅動器輸入電壓	V	V	AC220
輸出功率	W	W	400
額定扭矩	Tc	N.m	1.27
額定電流	Ic	A(rms)	2.5
瞬時最大扭矩	Tp	N.m	3.81
瞬時最大電流	Ip	A(rms)	7.5
額定轉速	ω_c	rpm	3000
空載最大轉速	ω_p	rpm	4500
扭矩常數	Kt	N.m / Arms	0.53
反電動勢常數	Ke	Vrms / krpm	31.9
線電阻	R	Ω	3.5
線電感	L	mH	13
轉子慣量(含煞車)	J	kg-m ² ($\times 10^{-4}$)	0.27(0.31)
質量(含煞車)	M	kg	1.31(1.86)
馬達絕緣等級		Class A (UL)	
馬達防護等級		全閉自冷, IP65 (除軸端與連接器端)	
絕緣阻抗		10M Ω , DC500V	
絕緣耐壓		AC1500V, 60秒	

煞車器規格(註1)


靜摩擦轉矩	Tb	N.m	1.3
激磁電流	Ab	A	0.32A
煞車器輸入電壓	V	V	DC24
吸引時間	to	ms	30
釋放時間	tr	ms	20

註1 煞車器為保持物件停止之作用，請勿作用於減速、動態煞車或緊急停止。
煞車器吸引和釋放時間因電路而異，請注意使用時實際的動作延遲時間。

■ 轉矩-轉速曲線

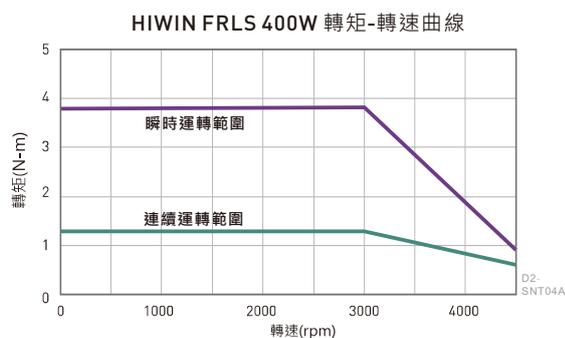

■ 尺寸圖

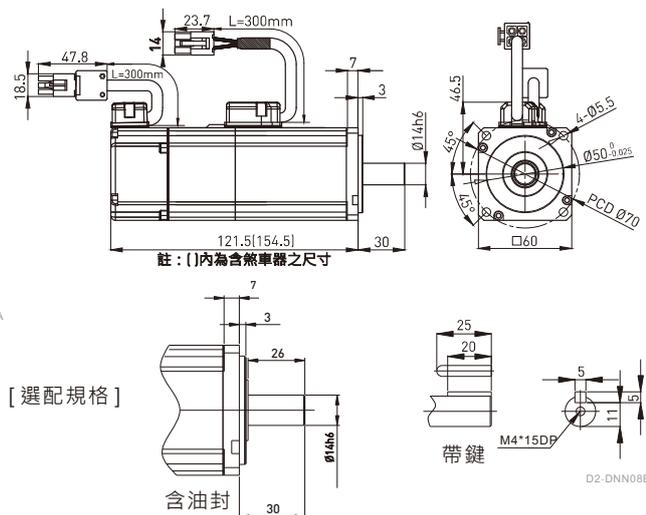

■ AC750W/中慣量、小容量


馬達參數	符號	單位	FRMS752□□08□
驅動器輸入電壓	V	V	AC220
輸出功率	W	W	750
額定扭矩	Tc	N.m	2.4
額定電流	Ic	A(rms)	5.1
瞬時最大扭矩	Tp	N.m	7.2
瞬時最大電流	Ip	A(rms)	15.3
額定轉速	ω_c	rpm	3000
空載最大轉速	ω_p	rpm	4500
扭矩常數	Kt	N.m / Arms	0.47
反電動勢常數	Ke	Vrms / krpm	28.4
線電阻	R	Ω	0.813
線電感	L	mH	3.4
轉子慣量(含煞車)	J	$kg \cdot m^2 (\times 10^{-4})$	1.4(1.46)
質量(含煞車)	M	kg	2.66(3.32)
馬達絕緣等級	Class A (UL)		
馬達防護等級	全閉自冷, IP65 (除軸端與連接器端)		
絕緣阻抗	10M Ω , DC500V		
絕緣耐壓	AC1500V, 60秒		

煞車器規格(註1)


靜摩擦轉矩	Tb	N.m	2.4
激磁電流	Ab	A	0.36A
煞車器輸入電壓	V	V	DC24
吸引時間	to	ms	45
釋放時間	tr	ms	10

註1 煞車器為保持物件停止之作用，請勿作用於減速、動態煞車或緊急停止。
煞車器吸引和釋放時間因電路而異，請注意使用時實際的動作延遲時間。

■ 轉矩-轉速曲線

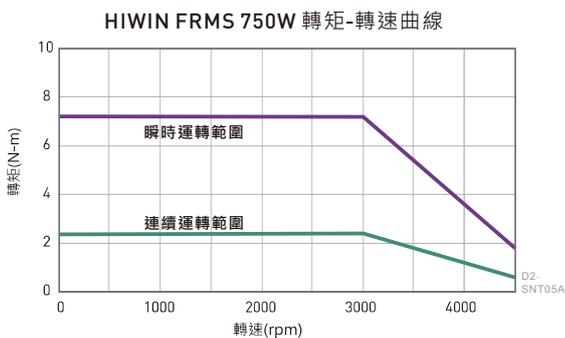

■ 尺寸圖

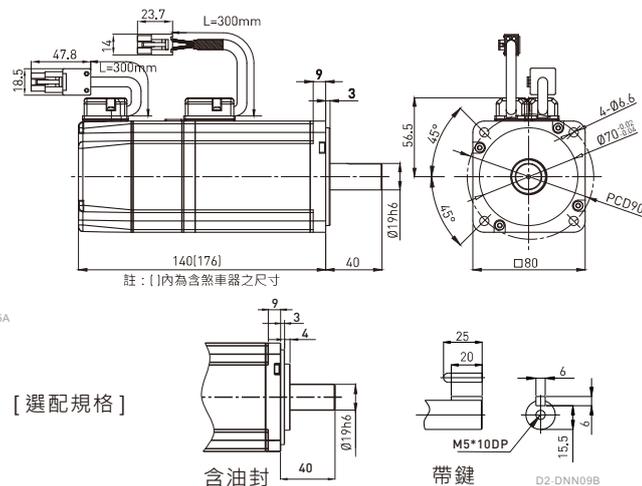

■ AC1KW / 中慣量、中容量


馬達參數	符號	單位	FRMM1K2□□13□
驅動器輸入電壓	V	V	AC220
輸出功率	W	W	1000
額定扭矩	Tc	N.m	4.77
額定電流	Ic	A(rms)	5.1
瞬時最大扭矩	Tp	N.m	14.3
瞬時最大電流	Ip	A(rms)	15.3
額定轉速	ω_c	rpm	2000
空載最大轉速	ω_p	rpm	3000
扭矩常數	Kt	N.m / Arms	0.94
反電動勢常數	Ke	Vrms / krpm	54.7
線電阻	R	Ω	0.81
線電感	L	mH	8
轉子慣量(含煞車)	J	kg-m ² ($\times 10^{-4}$)	7.6(8.7)
質量(含煞車)	M	kg	5.4(6.2)
馬達絕緣等級		Class A (UL)	
馬達防護等級		全閉自冷, IP65 (除軸端與連接器端)	
絕緣阻抗		10M Ω , DC500V	
絕緣耐壓		AC1500V, 60秒	

煞車器規格(註1)


靜摩擦轉矩	Tb	N.m	10
激磁電流	Ab	A	0.56A
煞車器輸入電壓	V	V	DC24
吸引時間	to	ms	80
釋放時間	tr	ms	30

註1 煞車器為保持物件停止之作用，請勿作用於減速、動態煞車或緊急停止。
煞車器吸引和釋放時間因電路而異，請注意使用時實際的動作延遲時間。

■ 轉矩-轉速曲線

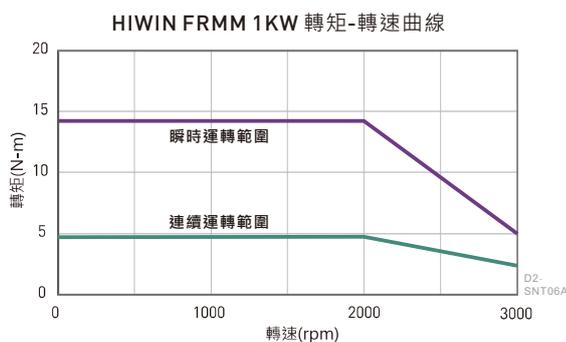

■ 尺寸圖

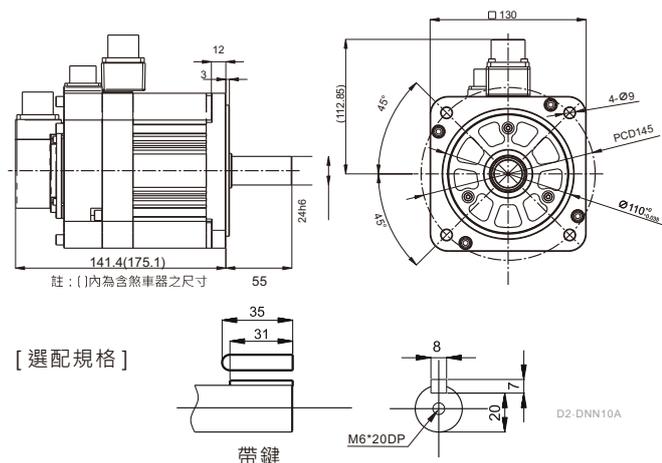

■ AC2KW/中慣量、中容量


馬達參數	符號	單位	FRMM2K2□□13□
驅動器輸入電壓	V	V	Ac220
輸出功率	W	W	2000
額定扭矩	Tc	N.m	9.55
額定電流	Ic	A(rms)	11
瞬時最大扭矩	Tp	N.m	28.65
瞬時最大電流	Ip	A(rms)	33
額定轉速	ω_c	rpm	2000
空載最大轉速	ω_p	rpm	3000
扭矩常數	Kt	N.m / Arms	0.87
反電動勢常數	Ke	Vrms / krpm	57.8
線電阻	R	Ω	0.41
線電感	L	mH	3.7
轉子慣量(含煞車)	J	kg·m ² (×10 ⁻⁴)	13(14.1)
質量(含煞車)	M	kg	8(8.8)
馬達絕緣等級	Class A (認證中)		
馬達防護等級	全閉自冷, IP65 (除軸端與連接器端)		
絕緣阻抗	10M Ω , DC500V		
絕緣耐壓	AC1500V, 60秒		

煞車器規格(註1)


靜摩擦轉矩	Tb	N.m	10
激磁電流	Ab	A	0.56A
煞車器輸入電壓	V	V	DC24
吸引時間	to	ms	80
釋放時間	tr	ms	30

註1 煞車器為保持物件停止之作用，請勿作用於減速、動態煞車或緊急停止。
煞車器吸引和釋放時間因電路而異，請注意使用時實際的動作延遲時間。

■ 轉矩-轉速曲線

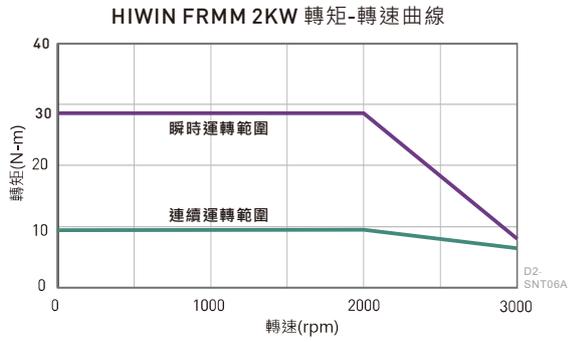

■ 尺寸圖

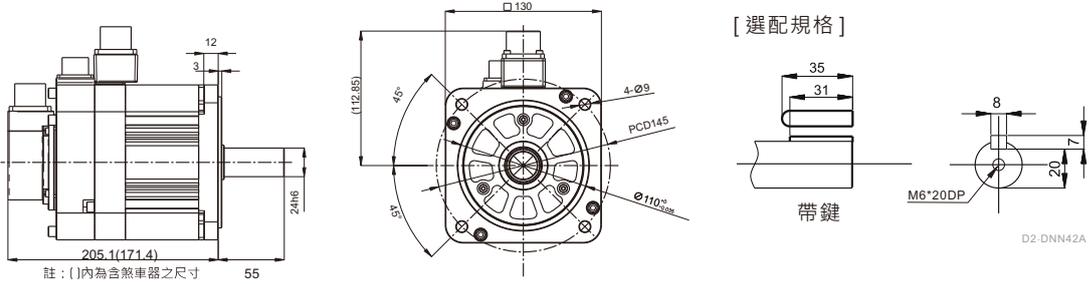

線材與接頭

■ 搭配編碼器規格





13-bit 省配線型增量式

- 10000 pulse/rev
- 工作溫度 -20°C~+85°C
- 200KHz 頻率響應
- 工作電壓 DC+5V±5%
- RoHs

17-bit 串列型增量式















- 131072 pulse/rev
- 工作溫度 -10°C~ +85°C
- 13MHz 頻率響應
- 工作電壓 DC+5V±5%
- RoHs

■ 小容量

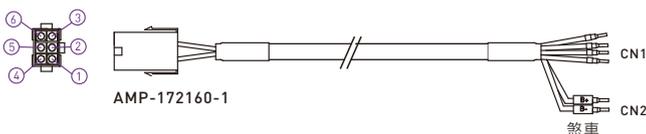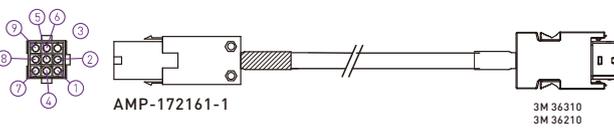
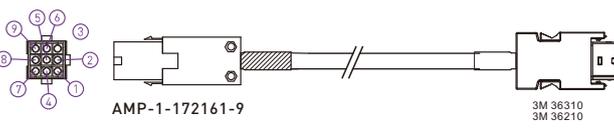
品名	型號	連接器	對應馬達輸出功率 / 50W~750W
AC伺服馬達 電源動力線	HVPS04AA□□□B	CN1	 <p>AMP-172159-1</p> <p style="text-align: right;">D2-DNN11A</p>
AC伺服馬達 動力和煞車 電源延長線	HVPS06AA□□□B	CN1 CN2	 <p>AMP-172160-1</p> <p style="text-align: right;">D2-DNN12A</p>
AC伺服馬達 編碼器延長線 (13-bit 省配線型增量式)	HVE13IAB□□□B	CN7	 <p>AMP-172161-1</p> <p style="text-align: right;">D2-DNN13A</p>
AC伺服馬達 編碼器延長線 (17-bit 串列型增量式)	HVE17IAB□□□B	CN7	 <p>AMP-1-172161-9</p> <p style="text-align: right;">D2-DNN14A</p>

註1 使用含煞車之中容量馬達機種，請記得同時使用馬達動力線與煞車電源延長線。
型號HVPM06為包裝品，內含型號HVPM04動力線與HVPM02煞車電源延長線。

■ 中容量


品名	型號	連接器	對應馬達輸出功率 / 1KW
AC伺服馬達 動力線	HVPM04BA□□□B S型接頭	CN1	  <p>WPS3106A18-10S-R D2-DNN15A</p>
	HVPM04CA□□□B L型接頭		  <p>WPS3108A18-10S-R D2-DNN16A</p>
AC伺服馬達 動力和煞車 電源延長線 (註1)	HVPM06BA□□□B S型接頭	CN1 CN2	  <p>WPS3106A18-10S-R HVPM04BA□□□□ D2-DNN17A</p>
	HVPM02BA□□□□		  <p>WPS3106A14S-7S-R D2-DNN18A</p>
	HVPM06CA□□□B L型接頭	  <p>WPS3108A18-10S-R HVPM04CA□□□□ D2-DNN19A</p>	
	HVPM02CA□□□□	  <p>WPS3108A14S-7S-R D2-DNN20A</p>	
AC伺服馬達 編碼器延長線 (13-bit 省配線型增量式)	HVE13IBB□□□B S型接頭	CN7	  <p>WPS3106A18-1S-R 3M 36310(外殼) 3M 36210(公接頭) D2-DNN21A</p>
	HVE13ICB□□□B L型接頭		  <p>WPS3108A18-1S-R 3M 36310(外殼) 3M 36210(公接頭) D2-DNN22A</p>
AC伺服馬達 編碼器延長線 (17-bit 串列增量式)	HVE17IBB□□□B S型接頭	CN7	  <p>WPS3106A18-1S-R 3M 36310(外殼) 3M 36210(公接頭) D2-DNN23A</p>
	HVE17ICB□□□B L型接頭		  <p>WPS3108A18-1S-R 3M 36310(外殼) 3M 36210(公接頭) D2-DNN24A</p>

■ 通訊線與控制信號線

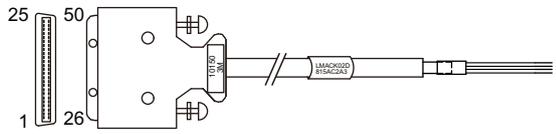
品名	型號	連接器	
USB通信線	051700800366	CN3	 <p>USB A type (2m) Mini USB</p> <p>D2-DNN25A</p>
控制信號線	LMACK02D	CN6	 <p>25 50 1 26</p> <p>LMACK02D</p> <p>D2-DNN26A</p>

■ 馬達動力與編碼器端接頭

小容量系列
AC50W-750W

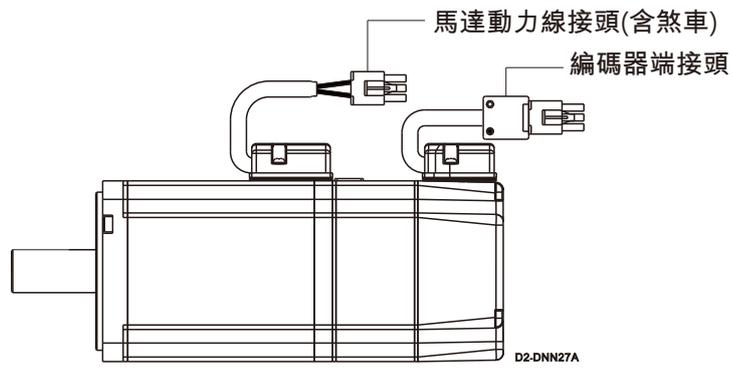

中容量系列
AC1KW/2KW


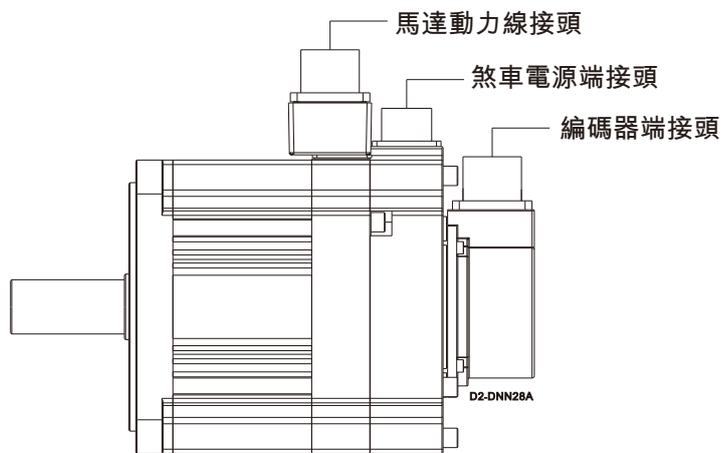


馬達動力線連接器

小容量系列 / AC50W~AC750W

訊號	AMP-172167-1 不含煞車	AMP-172168-1 含煞車
U	3	3
V	2	2
W	1	1
GND	4	4
B+	--	5
B-	--	6

連接器腳位定義 (不含煞車與含煞車)

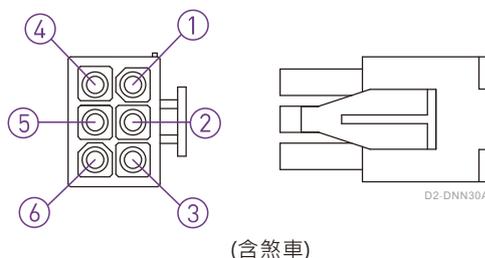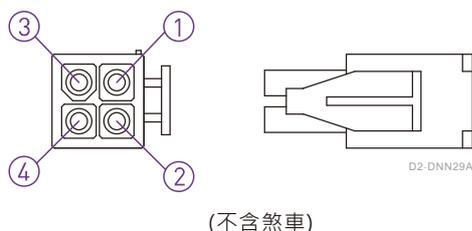


中容量系列 / AC1KW/AC2KW

訊號	WPS3102A18-10P-R	WPS3102A14S-7P-R
U	A	--
V	B	--
W	C	--
GND	D	--
B+	--	A
B-	--	C


連接器腳位定義

馬達動力接頭

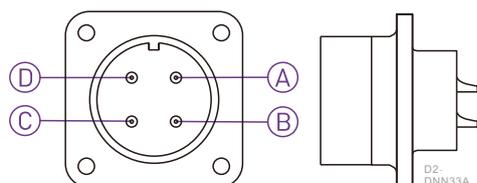

WPS3102A18-10P-R

煞車電源接頭

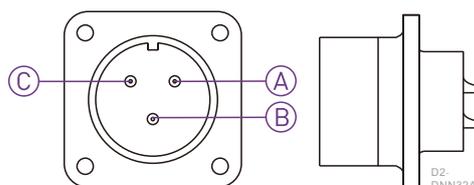


WPS3102A14S-7P-R

! 含煞車器機種，兩種接頭必須同時使用。

■ 編碼器端連接器


13-bit 省配線型增量式 / AC50W~AC750W

功能	訊號		AMP-172169-1
電源	5V±5%		1
	0V		2
增量式訊號/ 霍爾訊號	A/U	+	3
	A/U	-	4
	B/V	+	5
	B/V	-	6
	Z/W	+	7
	Z/W	-	8
隔離線	Shielding		9

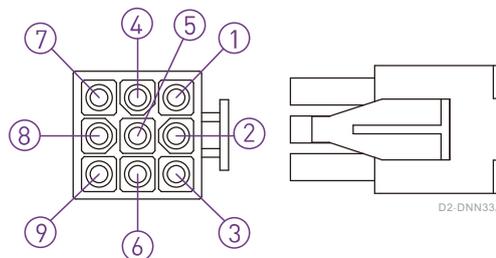


13-bit 省配線型增量式 / AC1KW/AC2KW

功能	訊號		WPS3102A18-1P-R
電源	5V±5%		A
	0V		B
增量式訊號/ 霍爾訊號	A/U	+	C
	A/U	-	D
	B/V	+	E
	B/V	-	F
	Z/W	+	G
	Z/W	-	H
隔離線	Shielding		I

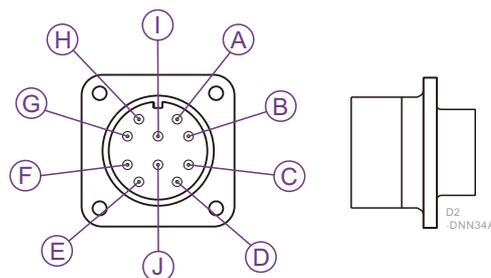


17-bit 串列型增量式 / AC50W~AC750W

功能	訊號		AMP1-172169-9
電源	5V±5%		1
	0V		2
編碼器訊號	SD	+	7
	SD	-	8
隔離線	Shielding		9

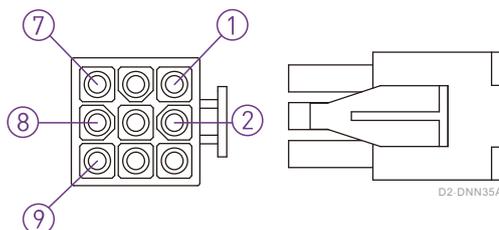

17-bit 串列型增量式 / AC1KW/AC2KW

功能	訊號		WPS3102A18-1P-R
電源	5V±5%		A
	0V		B
編碼器訊號	SD	+	G
	SD	-	H
隔離線	Shielding		I

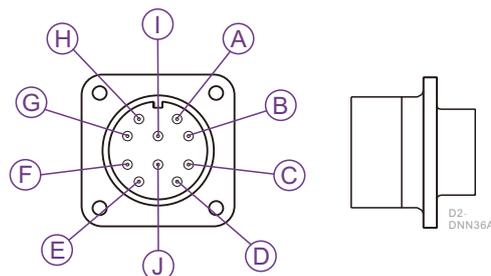

■ 延長線選型表



馬達動力線

品名	輸出功率	形狀	長度	品號	
				標準型	耐撓曲型*
馬達動力線	50W~750W	 D2-DLN01A	3m	HVPS04AA03MA	HVPS04AA03MB
			5m	HVPS04AA05MA	HVPS04AA05MB
			7m	HVPS04AA07MA	HVPS04AA07MB
			10m	HVPS04AA10MA	HVPS04AA10MB
	1KW/2KW	 D2-DLN02A	3m	HVPM04BA03MA	HVPM04BA03MB
			5m	HVPM04BA05MA	HVPM04BA05MB
			7m	HVPM04BA07MA	HVPM04BA07MB
			10m	HVPM04BA10MA	HVPM04BA10MB
		 D2-DLN03A	3m	HVPM04CA03MA	HVPM04CA03MB
			5m	HVPM04CA05MA	HVPM04CA05MB
			7m	HVPM04CA07MA	HVPM04CA07MB
			10m	HVPM04CA10MA	HVPM04CA10MB
馬達動力線 與煞車電源 延長線	50W~750W	 D2-DLN04A	3m	HVPS06AA03MA	HVPS06AA03MB
			5m	HVPS06AA05MA	HVPS06AA05MB
			7m	HVPS06AA07MA	HVPS06AA07MB
			10m	HVPS06AA10MA	HVPS06AA10MB
	1KW/2KW	 D2-DLN05A	3m	HVPM06BA03MA	HVPM06BA03MB
			5m	HVPM06BA05MA	HVPM06BA05MB
			7m	HVPM06BA07MA	HVPM06BA07MB
			10m	HVPM06BA10MA	HVPM06BA10MB
		 D2-DLN06A	3m	HVPM06CA03MA	HVPM06CA03MB
			5m	HVPM06CA05MA	HVPM06CA05MB
			7m	HVPM06CA07MA	HVPM06CA07MB
			10m	HVPM06CA10MA	HVPM06CA10MB



移動件場合需使用耐撓曲線材 · 例:機械手臂

編碼器延長線


品名	輸出功率	形狀	長度	品號	
				標準型	耐撓曲型*
13bit 編碼器 延長線	50W~750W	 D2-DLN07A	3m	HVE13IAB03MA	HVE13IAB03MB
			5m	HVE13IAB05MA	HVE13IAB05MB
			7m	HVE13IAB07MA	HVE13IAB07MB
			10m	HVE13IAB10MA	HVE13IAB10MB
	1KW/2KW	 D2-DLN08A	3m	HVE13IBB03MA	HVE13IBB03MB
			5m	HVE13IBB05MA	HVE13IBB05MB
			7m	HVE13IBB07MA	HVE13IBB07MB
			10m	HVE13IBB10MA	HVE13IBB10MB
		 D2-DLN09A	3m	HVE13ICB03MA	HVE13ICB03MB
			5m	HVE13ICB05MA	HVE13ICB05MB
			7m	HVE13ICB07MA	HVE13ICB07MB
			10m	HVE13ICB10MA	HVE13ICB10MB
17-bit 編碼器 延長線	50W~750W	 D2-DLN10A	3m	HVE17IAB03MA	HVE17IAB03MB
			5m	HVE17IAB05MA	HVE17IAB05MB
			7m	HVE17IAB07MA	HVE17IAB07MB
			10m	HVE17IAB10MA	HVE17IAB10MB
	1KW/2KW	 D2-DLN11A	3m	HVE17IBB03MA	HVE17IBB03MB
			5m	HVE17IBB05MA	HVE17IBB05MB
			7m	HVE17IBB07MA	HVE17IBB07MB
			10m	HVE17IBB10MA	HVE17IBB10MB
		 D2-DLN12A	3m	HVE17ICB03MA	HVE17ICB03MB
			5m	HVE17ICB05MA	HVE17ICB05MB
			7m	HVE17ICB07MA	HVE17ICB07MB
			10m	HVE17ICB10MA	HVE17ICB10MB



移動件場合需使用耐撓曲線材，例：機械手臂

線性定位模組與馬達法蘭的搭配 ■

AC 伺服馬達		工業機器人							驅動器
		KK40	KK50	KK60	Kk80	KK86	KK100	KK130	
50W	FRLS052XXA4X	F2	F2	F2	F3	F3	F1	-	D2-0123-S-A0-0
100W	FRLS102XXA4X	F2	F2	F2	F3	F3	-	-	D2-0123-S-A0-1
200W	FRLS202XX06X	-	-	-	F0	F0	F0	F1	D2-0423-S-B0-2
400W	FRLS402XX06X	-	-	-	F0	F0	F0	F1	D2-0423-S-B0-3
750W	FRMS752XX08X	-	-	-	-	-	F1	F2	D2-1023-S-C0-4

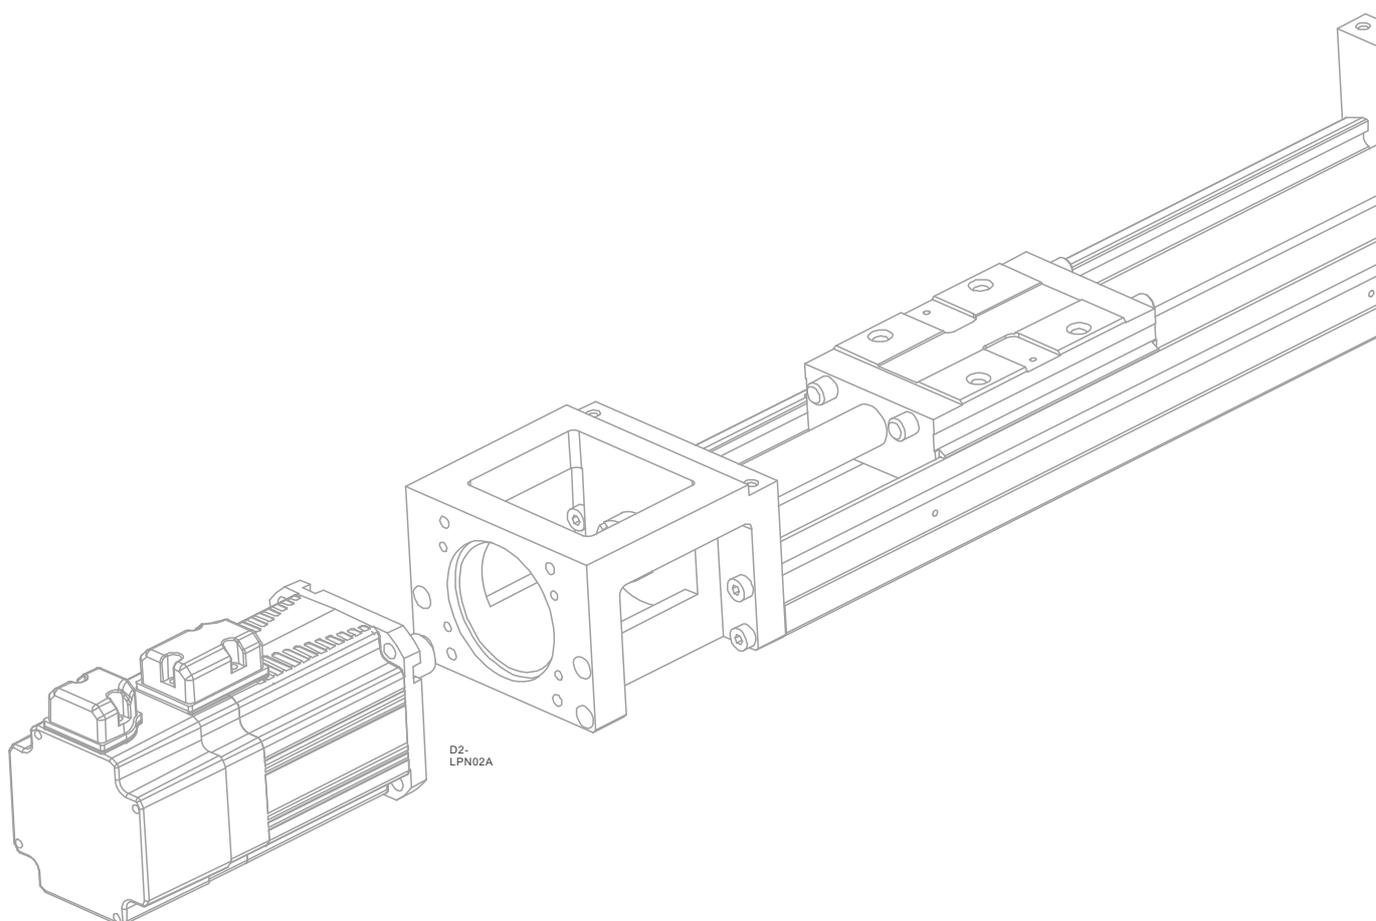

伺服馬達選型導引 ■

■ 定義傳動機構

定義各傳動機構之詳細尺寸(例:滾珠螺桿長度、導程和皮帶輪直徑)

典型的伺服傳動機構如下:

- 滾珠螺桿傳動機構
- 皮帶傳動機構
- 齒輪與齒條傳動機構
- 減速齒輪機構

■ 定義運動模式(運動速度曲線)

運動模式包含:加/減速時間、等速時間、停止時間、循環時間、移動距離。

■ 計算負載慣量與馬達負載慣量比

計算各機構件的負載慣量(參考一般慣量計算法)。

將負載慣量除以馬達慣量得到負載慣量比。

750W以下的馬達，負載慣量比需小於15倍。

1000W以上的馬達，負載慣量比需小於10倍。

■ 計算馬達轉速

由移動距離、加/減速時間與等速時間計算馬達轉速。

■ 計算扭矩

由負載慣量、加/減速時間與等速時間計算馬達需求扭矩。

■ 選擇馬達

選擇符合上述3~5項條件之馬達。



客戶可由網路選型來挑選馬達規格 <http://www.hiwinmikro.com.tw/hiwincal.aspx>

■ 馬達選型相關參數介紹

扭矩

■ 峰值扭矩

峰值扭矩為在運動過程中所需要的最大扭矩(主要發生在加減速階段)。

峰值扭矩值需為小於等於馬達最大扭矩的80%。如果扭矩為負值，代表可能需加裝回生電阻。

■ 移動扭矩、保持扭矩

移動扭矩為馬達連續運轉所需的轉矩；保持扭矩為馬達維持在固定位置時所需的扭矩。

各機構移動扭矩的計算：

W：工作物重量[kg]

BP：螺桿導程[m]


D：皮帶輪直徑[m]

F：外加負載[N]

B_{eff}：機械效率


μ：磨擦係數

g：重力加速度 9.8[m/s²]

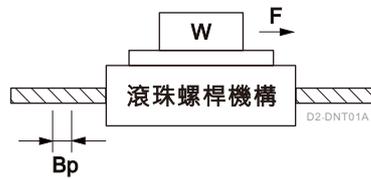

移動扭矩

$$T_f = \frac{B_p}{2\pi B_{eff}} \mu g W + F$$

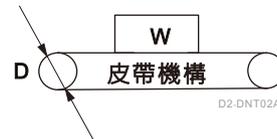

移動扭矩

$$T_f = \frac{D}{2\pi B_{eff}} \mu g W + F$$

■ 等效扭矩

等效扭矩為在總運動過程中所有扭矩的方均根值，此值應小於等於馬達額定扭矩值的80%。

$$T_{rms} = \sqrt{\frac{T_a^2 \times t_a + T_f^2 \times t_b + T_d^2 \times t_d}{t_c}}$$

T_a: 加速扭矩 [N-m]

T_f: 移動扭矩 [N-m]

T_d: 減速扭矩 [N-m]

t_a: 加速時間 [s]

t_b: 等速時間 [s]

t_d: 減速時間 [s]

t_c: 循環時間 [s] (運動時間+停止時間)

■ 馬達轉速

馬達在運動過程中的最大速度需小於馬達標示之額定值。








當馬達操作在最大速度時需注意馬達扭矩可能不足與馬達溫升可能太高。

■ 負載慣量與馬達負載慣量比

慣量像是使馬達保持現在運轉狀況所需的力。負載慣量比是將負載慣量除以馬達慣量值。

一般來說，馬達容量小於750W以下負載慣量比需小於"15"；馬達容量大於1000W以上負載慣量比需小於"10"。如果需要更高的響應速度就需要更低的負載慣量比。





■ 一般均質剛體的慣量計算

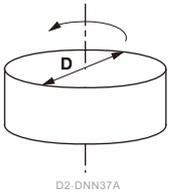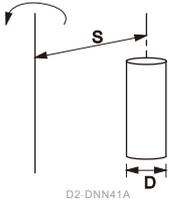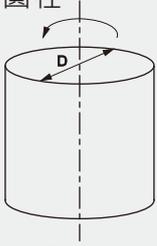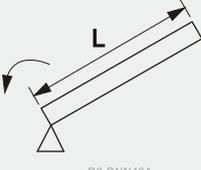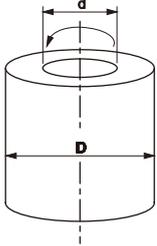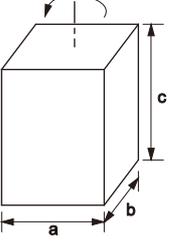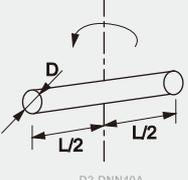形狀	慣量計算式	形狀	慣量計算式
<p>圓盤</p>  <p>D2-DNN37A</p>	$J = \frac{1}{8} MD^2$	 <p>D2-DNN41A</p>	$J = \frac{1}{8} MD^2 + MS^2$
<p>實心圓柱</p>  <p>D2-DNN38A</p>	$J = \frac{1}{8} MD^2$	 <p>D2-DNN42A</p>	$J = \frac{1}{3} ML^2$
<p>空心圓柱</p>  <p>D2-DNN39A</p>	$J = \frac{1}{8} M(D^2 + d^2)$	 <p>D2-DNN43A</p>	$J = \frac{1}{12} M(a^2 + b^2)$
<p>均質旋轉桿</p>  <p>D2-DNN40A</p>	$J = \frac{1}{48} M(3D^2 + 4L^2)$		

J: 轉子慣量 [kg·m²]
 M: 質量 [kg]
 D: 外徑 [m]
 d: 內徑 [m]
 L: 長度 [m]
 a, b, c: 邊長 [m]
 S: 距離 [m]

若質量(M(kg))未知·計算式為:
 質量 M[kg] = 密度 [kg/m³] · 體積 V[m³]
 各種材質之密度
 鐵 ρ = 7.9 x 103 [kg/m³]
 銅 ρ = 8.5 x 103 [kg/m³]
 鋁 ρ = 2.8 x 103 [kg/m³]


■ 傳動機構之等效慣量計算

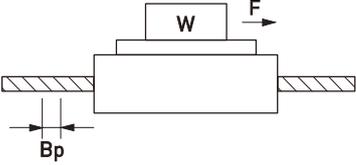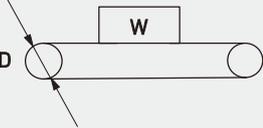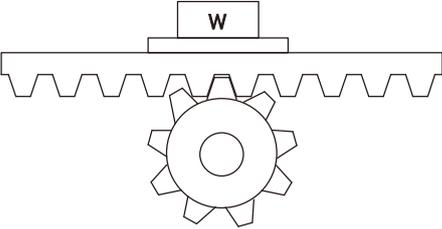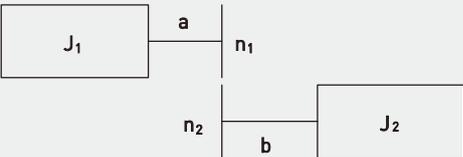傳動機構	慣量計算式
滾珠螺桿 	$J = J_B + \frac{MB_p^2}{4\pi^2}$
皮帶(輸送帶) 	$J = \frac{1}{4} W_b D^2$ <p>*不包含皮帶輪之轉子慣量</p>
齒輪與齒條 	$J = J_p + (M_r + W_r) \frac{D^2}{4}$
減速齒輪 	$J = J_1 + \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 J_2$ <p>“a” 軸慣量</p>


- J : 慣量 [kg-m²]
- J_B : 滾珠螺桿慣量
- J_P : 齒輪之慣量
- M : 質量 [kg]
- M_r : 齒條質量 [kg]
- W_b : 皮帶上之工作重量 [kg]
- W_r : 齒條上之工作重量 [kg]
- P : 螺桿導程
- D : 皮帶輪直徑 [m]
- n₁ : a軸旋轉速度 [r/min]
- n₂ : b軸旋轉速度 [r/min]

■ 操作模式 / 運動速度曲線

■ 梯形曲線

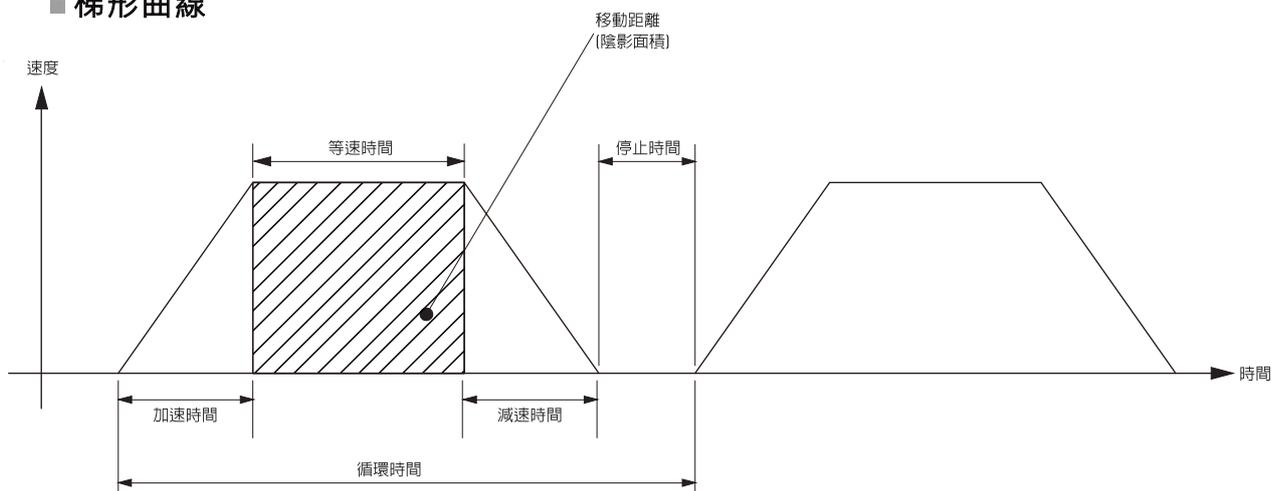


■ 三角形曲線

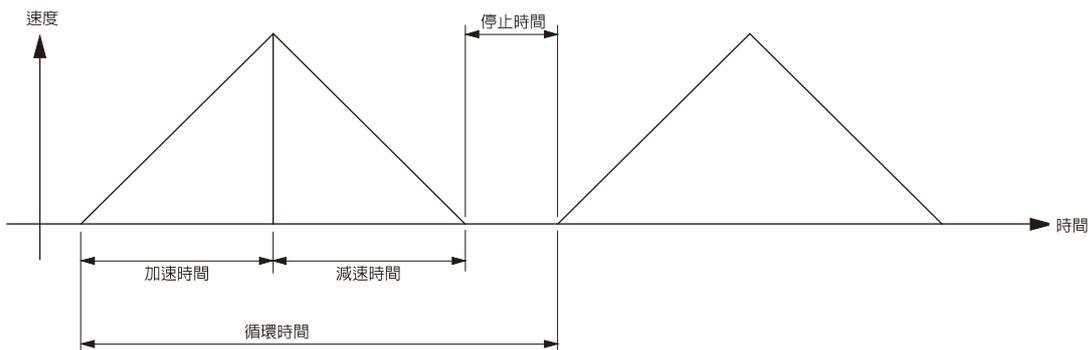


等速時間 $t_a = 0.1$ [s]
等速時間 $t_b = 0.8$ [s]
減速時間 $t_d = 0.1$ [s]
循環時間 $t_c = 2$ [s]
工作物移動距離 0.3[m]

■ 馬達選型例子-以滾珠導螺桿機構

工作物重量 $W = 10$ [kg]
 滾珠螺桿長度 $BL = 0.5$ [m]
 滾珠螺桿外徑 $BD = 0.02$ [m]
 螺桿導程 $BP = 0.02$ [m]
 機械效率 $B_{eff} = 0.9$
 工作物移動距離 0.3 [m]
 螺桿轉動慣量 $J_C = 10 \times 10^{-6}$ [kg-m²]

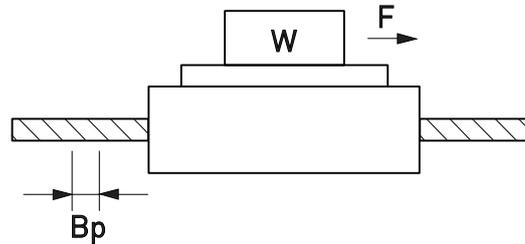

■ 運動模式 / 速度曲線

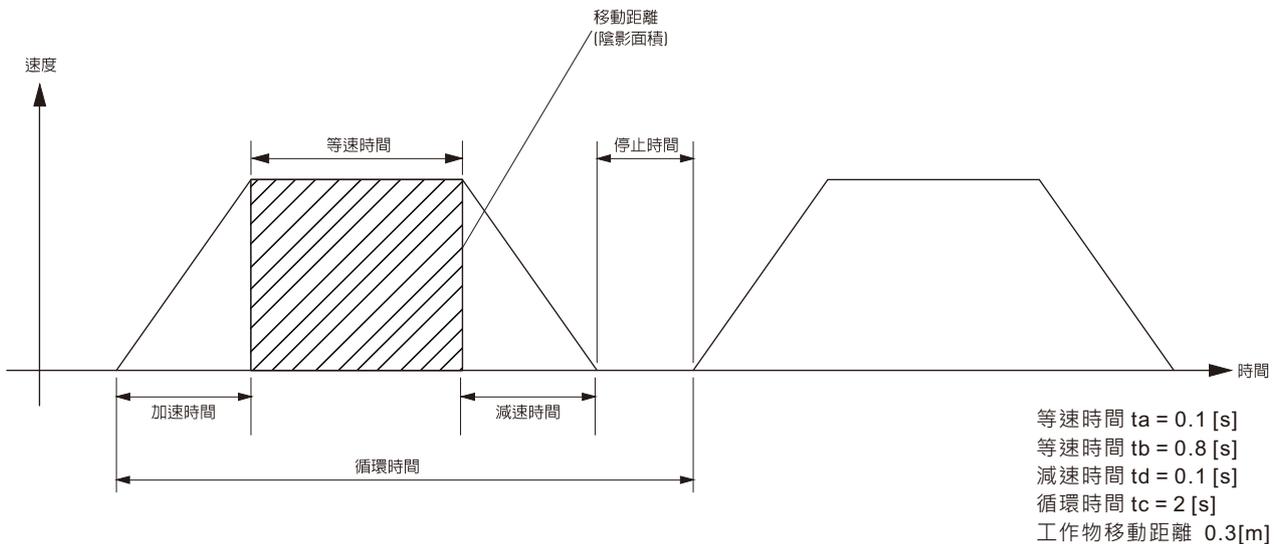

■ 運動模式 / 速度曲線

$$\begin{aligned}
 B_W &= \rho \times \pi \times \left(\frac{B_D}{2}\right)^2 \times B_L \\
 &= 7.9 \times 10^3 \times \pi \times \left(\frac{0.02}{2}\right)^2 \times 0.5 \\
 &= 1.24 \text{ [kg]}
 \end{aligned}$$

■ 負載慣量

$$\begin{aligned} J_L &= J_C + J_B + J_W = J_C + \frac{1}{8} B_W \times B_D^2 + \frac{W \times B_P^2}{4 \pi^2} \\ &= 0.00001 + \frac{1.24 \times 0.02^2}{8} + \frac{10 \times 0.02^2}{4 \pi^2} \\ &= 1.73 \times 10^{-4} \text{ [kg} \cdot \text{m}^2] \end{aligned}$$

■ 馬達挑選

挑選Hiwin 200W 伺服馬達： $J_M = 0.14 \times 10^{-4} \text{ [kg} \cdot \text{m}^2]$

■ 負載慣量比的計算

$$\frac{J_L}{J_M} = \frac{1.73 \times 10^{-4}}{0.14 \times 10^{-4}} = 12.3$$

此負載慣量比小於15倍

■ 計算最大運動速度 / Vmax

$$\frac{1}{2} \times t_a \times V_{\max} + t_b \times V_{\max} + \frac{1}{2} \times t_d \times V_{\max} = \text{Travel distance}$$

$$\frac{1}{2} \times 0.1 \times V_{\max} + 0.8 \times V_{\max} + \frac{1}{2} \times 0.1 \times V_{\max} = 0.3$$

$$V_{\max} = 0.334 \text{ [m/s]}$$

■ 計算馬達轉速 / N [r/min]

滾珠螺桿導程 $B_P = 0.02 \text{ [m]}$

$$N = \frac{V_{\max}}{B_P} = \frac{0.334}{0.02} = 16.7 \text{ [rps]} = 1002 \text{ [rpm]}$$

1002[rpm]小於3000[rpm] (Hiwin 200W伺服馬達之額定轉速)

■ 扭矩計算

移動扭矩	$T_f = \frac{B_p}{2\pi B_{eff}} (\mu g W + F) = \frac{0.02}{2\pi \cdot 0.9} (0.1 \times 9.8 \times 10 + 0) = 0.035 \text{ [N-m]}$
加速扭矩	$T_a = \frac{(J_L + J_M)}{t_a} + \text{移動扭矩}$ $= \frac{(1.73 \times 10^{-4} + 0.14 \times 10^{-4}) \times 2\pi \times 1.67}{0.1} + 0.035$ $= 0.231 \text{ [N-m]}$
減速扭矩	$T_d = \frac{(J_L + J_M)}{t_d} - \text{移動扭矩}$ $= \frac{(1.73 \times 10^{-4} + 0.14 \times 10^{-4}) \times 2\pi \times 1.67}{0.1} - 0.035$ $= 0.161 \text{ [N-m]}$

■ 驗證馬達最大扭矩

$T_a = 0.231 \text{ [N-m]}$ 小於 1.91 [N-m] (Hiwin 200W 伺服馬達之最大扭矩)

■ 驗證有效扭矩

$$T_{rms} = \sqrt{\frac{T_a^2 \times t_a + T_f^2 \times t_b + T_d^2 \times t_d}{t_c}}$$

$$= \sqrt{\frac{0.231^2 \times 0.1 + 0.035^2 \times 0.8 + 0.161^2 \times 0.1}{2}}$$

$$= 0.067 \text{ [N-m]}$$

0.067 [N-m] 小於 0.64 [N-m] (Hiwin 200W 伺服馬達的額定扭矩)

■ 評估

從上述判斷負載慣量比，挑選 200 W motor 是可以的，雖然扭矩有較大的餘量。

伺服馬達需求調查表

客戶名稱		日期：
Email		聯絡人：
驅動器系列	D2	職稱：
AC 馬達系列*	低慣量： <input type="checkbox"/> 50W <input type="checkbox"/> 100W <input type="checkbox"/> 200W <input type="checkbox"/> 400W 中慣量： <input type="checkbox"/> 750W <input type="checkbox"/> 1KW <input type="checkbox"/> 2KW 形式： <input type="checkbox"/> 13-bit 省配線式增量型 <input type="checkbox"/> 17-bit 串列式增量型	備註：
有/無 含鍵*	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	
有/無 含煞車*	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	
有/無 油封*	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	
AC輸入電壓(V)	<input type="checkbox"/> 單相110V <input type="checkbox"/> 單相220V <input type="checkbox"/> 三相220V	
伺服馬達連接線*	馬達動力端(耐撓曲) 線材長度： <input type="checkbox"/> 3M <input type="checkbox"/> 5M <input type="checkbox"/> 7M <input type="checkbox"/> 10M 編碼器端(耐撓曲) 線材長度： <input type="checkbox"/> 3M <input type="checkbox"/> 5M <input type="checkbox"/> 7M <input type="checkbox"/> 10M	
相關配件需求*	<input type="checkbox"/> 脈波線 <input type="checkbox"/> USB傳輸線 <input type="checkbox"/> 單相濾波器 <input type="checkbox"/> 三相濾波器	
控制Mode*	<input type="checkbox"/> 全功能型 <input type="checkbox"/> 脈波型	
搭配方式	<input type="checkbox"/> 搭配滑台 / 型號: <input type="checkbox"/> 搭配減速機 / 減速比: <input type="checkbox"/> 搭配時規皮帶 <input type="checkbox"/> 搭配齒條 <input type="checkbox"/> 搭配螺桿 / 導程: 螺桿外徑:	
搭配上位	<input type="checkbox"/> PLC / 廠牌: 型號: <input type="checkbox"/> 軸卡 / 廠牌: 型號:	
規格評估		
安裝方式	<input type="checkbox"/> 水平 <input type="checkbox"/> 垂直	
速度要求		
加速度要求		
重量條件		
以下是由HIWIN或代理商填寫 建議規格：		

* 號欄位請務必填寫

業務：

注意事項

特別感謝您選購本公司生產交流伺服馬達。

請您於操作馬達前需對馬達規格及操作使用手冊充分了解，並詳細閱讀本安全預防措施。

■ 使用前注意事項

1. 使用本產品前請務必詳閱本使用手冊，未遵照本注意事項之規定安裝方式者，本公司不負任何可能造成之損壞、意外或傷害之責任。
2. 請於安裝或使用本產品前，先確實檢查包裝是否有破損或毀壞，若有任何破損情形，請立即與本公司人員或經銷商聯絡。
3. 請檢查配線是否有毀壞，是否可連接使用。
4. 請勿自行分解或改裝本產品。由於本公司產品之設計均經過結構運算，電腦模擬及實體測試，故請勿在未徵求專業人員同意之前，自行分解或改裝本產品。
5. 兒童需被管理者監督以避免接觸本產品。
6. 若有身心疾病者或未有使用相關產品經驗者，將不可使用本產品，除非有管理者或產品解說員在旁並確保他們安全。

* 以上如有任何登錄資料與您訂貨資料不符或產品有任何問題，請您與接洽之代理商、經銷商或本公司業務代表聯絡。

■ 安全使用規範

1. 如本產品發生異常等狀況，請勿自行處理。本產品僅能交由本公司合格技術人員修復或送回本公司處理。
2. 拿取或放置伺服馬達時，不可只拉著線材拖曳馬達或只握住旋轉軸芯。
3. 請勿使用本產品於有衝擊的環境中，且請勿直接撞擊軸芯(如敲擊或捶打)，可能會造成軸芯及附著於軸芯反側之編碼器的損壞，若因此所造成之產品損毀、意外或傷害等情形，本公司概不負責。
4. 請勿施加伺服馬達超過規格標定之最大負荷。
5. 由於伺服馬達內含精密的編碼器，使用時請盡量準備足夠的對應措施，預防電磁雜訊干擾、異常溫度變化或異常振動等。
6. 請勿擅自更換伺服馬達零件、及拆解馬達螺絲，否則將造成伺服馬達受損，本公司將不負任何之損壞、意外或傷害之責任。

■ 線路注意事項

1. 請在使用本產品前先閱讀規格標籤所標示之供應電源大小，並確認所使用之供應電源合乎產品要求。
2. 請檢查馬達配線、驅動器配線及煞車電壓是否正確，且請務必特別確認連接至編碼器之電源線及信號線是否正確。不正確的配線可能造成馬達不正常運轉，將導致馬達故障及損壞。
3. 馬達電源線與編碼器電纜線及信號線請盡量分離，以防止電壓耦合及避免雜訊(不可將兩者連接在同一迴路)。
4. 線路施工時，交流伺服馬達接地端子，請務必正確的接地。
5. 請勿對編碼器進行耐壓測試，此舉測試可能傷害編碼器。

■ 運轉注意事項

1. 若運轉時，電流流量超過規格書標示的容許最大電流，可能使馬達內部磁性元件產生去磁現象，此時請您與接洽之經銷商或本公司業務代表聯絡。
2. 交流伺服馬達運轉時，藉由專用的驅動器進行驅動。故請勿將商用電源 (100/ 200V, 50/ 60Hz) 直接連接至伺服馬達的線路，否則伺服馬達系統將會不正常運轉或永久的損壞。
3. 請勿使用本產品於超過其額定負載之環境下運轉。
4. 運轉時，請特別注意馬達及驅動器溫度須於規格規定範圍內。
5. 伺服馬達運轉期間，請適當對軸芯需施加防鏽油脂，為確保長期使用之壽命。
6. 交流伺服馬達運轉時，當偵測到任何不正常的異味、噪音、煙霧、熱氣或是異常的振動，請立即停止馬達運轉並關閉電源。

■ 馬達國際標準

CE認證

LVD : EN60034-1
EN60034-5

EMC: EN55011
EN61000-6-2
EN61000-6-4

■ 保養、儲存注意事項

1. 本產品不適合放置在易燃環境或是與化學劑一起存放的環境中。
2. 請儲存本產品於無潮濕、無灰塵及無有害、腐蝕之氣、液體的場所。
3. 由於伺服馬達出軸端結構並非具防水性，亦不具防油性。因此，不使用及安裝伺服馬達於有水滴、油性液體或過度潮濕之場所和具腐蝕及易燃性氣體之環境。
4. 請勿儲存本產品於超出規格書規定振動量之場所。
5. 本產品在儲存及運送時的溫度：-10°C ~ +50°C。
6. 本產品的清潔方式：酒精擦拭(70%)。
7. 伺服馬達軸芯材質不具防鏽能力，出廠時雖已施加油脂做防鏽保護，如果儲存時間超過六個月，為確保軸芯免於鏽蝕，請每三個月定期檢視軸芯狀況並適時補充適當的防鏽油脂。
8. 本產品損毀後的處理方式：按照當定法規回收。

本產品自出廠日起一年內為有效的保固期，於此期間因不當使用(請參閱本說明書之注意與安裝事項)、或自然天災所造成的產品損壞，本公司不負責免費更換及維修產品之責任。




警告：為確保正確使用本公司交流伺服馬達，請安裝、操作及維修前，詳細閱讀本安全預防措施，以避免發生危險。



警告：馬達運行時禁止觸摸以免燙傷。

- 需閱讀此類“警告標語”。
- 清潔產品前，須先將電源關閉。
- 使用產品前，須先閱讀使用手冊。
- 若將產品超載使用，將會導致外殼溫度升高。
- 未經製造商許可，不可任意修改設備。
- 在其他環境下難以保證電磁相容性(EMC)問題不發生。
- 移開受損的電源線扣，需小心處理且注意電源線扣。
- 軸端與編碼器端禁止撞擊。
- 產品不可使用於易燃物品的環境中。

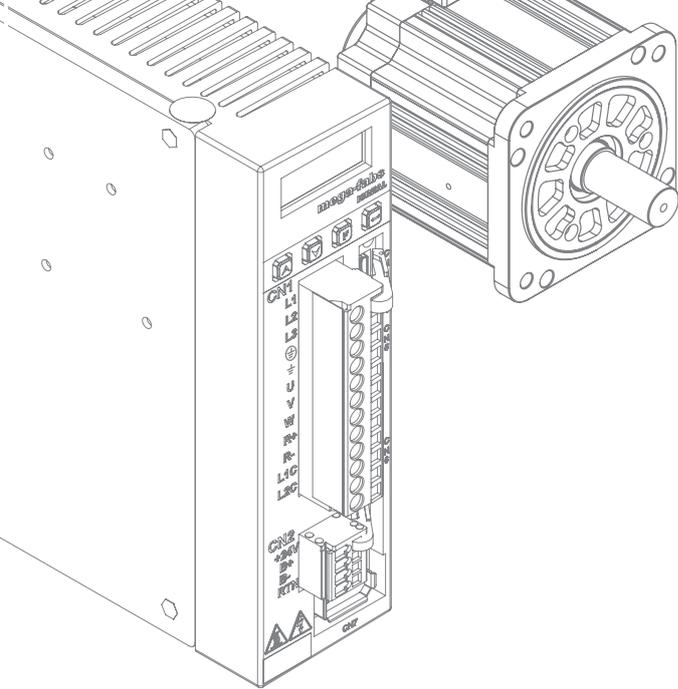

HIWIN®
Motion Control and System Technology

大銀微系統股份有限公司
HIWIN MIKROSYSTEM CORP.
40852台中市精密機械園區精科中路6號
Tel: (04)2355-0110
Fax: (04)2355-0123
www.hiwinmikro.tw
business@hiwinmikro.tw

海外廠

德國 歐芬堡
HIWIN GmbH
OFFENBURG, GERMANY
www.hiwin.de
www.hiwin.eu

日本 神戶 · 東京 · 名古屋 · 九州 · 長野
HIWIN JAPAN
KOBE · TOKYO · NAGOYA · KYUSHU · NAGANO,
JAPAN
www.hiwin.co.jp

美國 芝加哥 · 矽谷
HIWIN USA
CHICAGO · SILICON VALLEY, U.S.A.
www.hiwin.com

捷克 布爾諾
HIWIN s.r.o.
BRNO, CZECH REPUBLIC
www.hiwin.cz

授權專屬經銷商

天津鴻盛益達科技有限公司

TEL : 022-59267638 FAX : 022-59267639 www.hsydkj.net

地址：天津市南开华苑产业园区梅苑路5号东侧天津科技金融大厦2710室

瑞士 優納
HIWIN SCHWEIZ
JONA, SWITZERLAND
www.hiwin.ch

韓國 水原
HIWIN KOREA
SUWON, KOREA
www.hiwin.kr

法國 埃紹富
HIWIN FRANCE
ECHAUFFOUR, FRANCE
www.hiwin.fr

以色列 海法
Mega-Fabs Motion Systems, Ltd.
HAIFA, ISRAEL
www.mega-fabs.com

義大利 米蘭
HIWIN Srl
MILAN, ITALY
www.hiwin.it

新加坡
HIWIN SINGAPORE
SINGAPORE
www.hiwin.sg